


改善箇所説明図

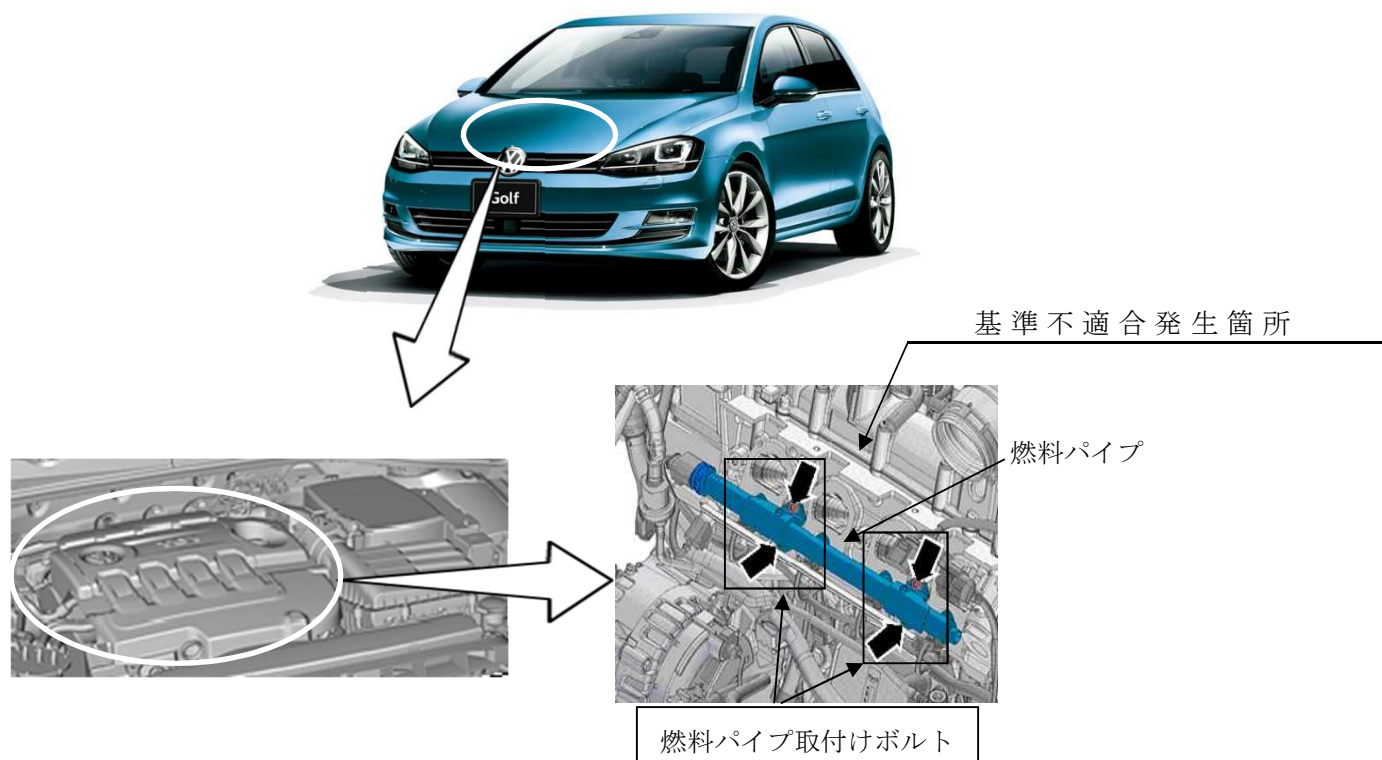

注： [] は、交換する部品を示す。

不具合の内容

原動機に装着されている燃料パイプの取付けボルトにおいて、締め付けトルク的设计値が不適切なため、走行振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、燃料漏れにより、ガソリン臭の発生とともに、エンジン制御システム故障の警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料パイプ取付けボルトを新品へ交換し、規定トルクで締め付ける。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3434、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

