


改善箇所説明図

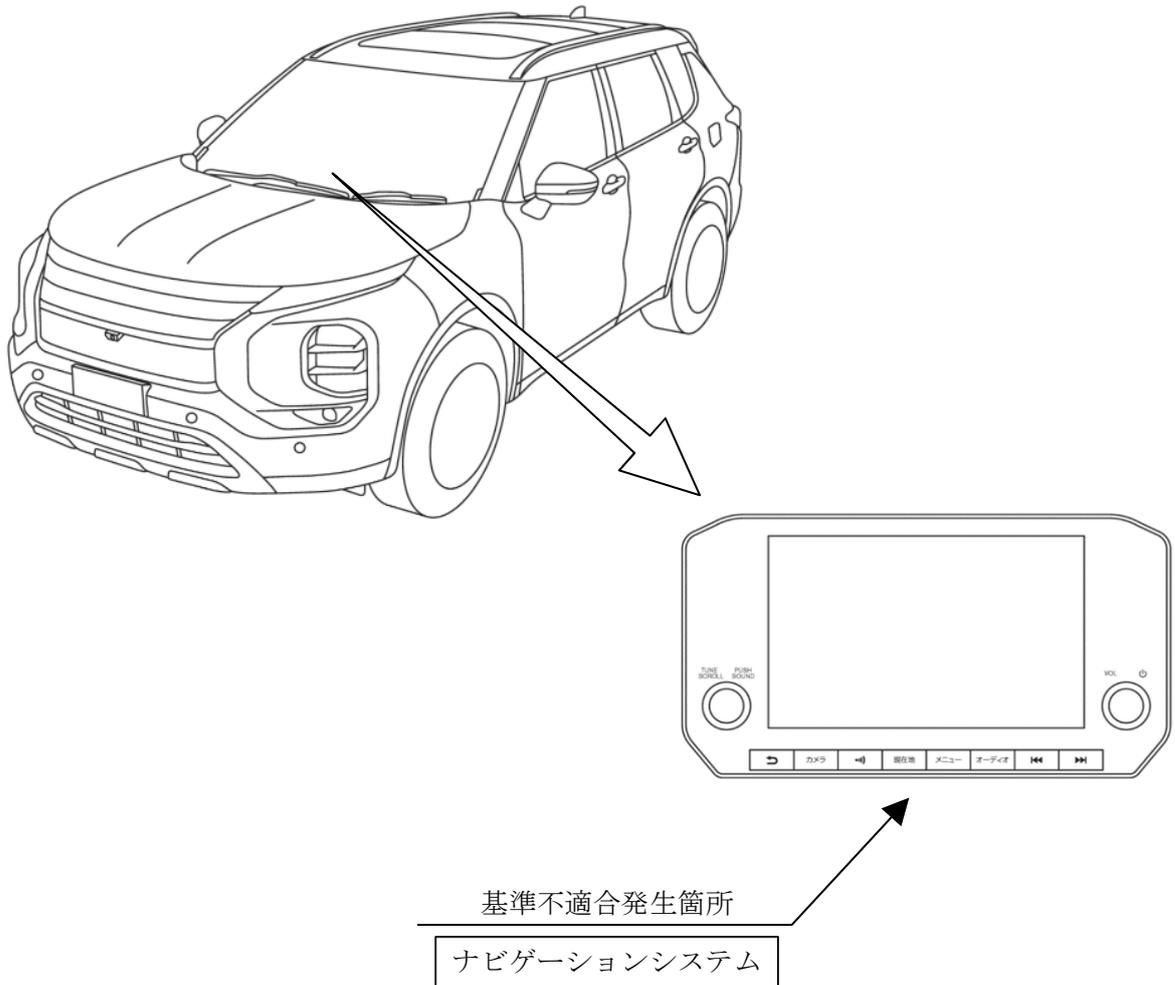

ナビゲーションシステムにおいて、制御プログラムの設定不備により、

- ①起動時にシステム内の情報処理が完了せず、再起動を繰り返す場合がある。
 - ②電源変動等によりシステム内の通信が途絶えた場合、復旧処理が行われなためカメラ映像に切り替わらず、黒画面となる場合がある。
- ①②の状態において、液晶画面に直前直左確認用のカメラ映像が表示されず、保安基準第44条(後写鏡等の基準)に適合しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ナビゲーションシステムの制御プログラムを対策仕様書き替える。

注：図中の 内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーのヒンジにあるピン上側の頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。