

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年6月30日

リコール届出番号	5171	リコール開始日	令和4年7月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホースブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキホースブラケットにおいて、ブレーキホースブラケットの車体への溶接作業が一部不適切なため、ブラケットが外れ走行振動によりブレーキパイプが車体に干渉し異音が発生する。そのままの状態で使用を続けると、ブレーキパイプが損傷し液漏れが発生することで、最悪の場合、ブレーキが1系統失陥し制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースブラケットを確認し、溶接状態が不適切な場合は再度溶接を実施する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	5AA-GFNC27	「セレナ」	GFNC27-044101～GFNC27-044743 令和3年12月8日～令和4年2月11日	502	4WD仕様車のみ
	5AA-GNC27		GNC27-032751～GNC27-033141 令和3年12月9日～令和4年2月16日	303	
スズキ	5AA-SGNC27	「ランディ」	GNC27-902191～GNC27-902210 令和4年1月11日～令和4年2月10日	19	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月8日～令和4年2月16日	(計824台)	