

令和4年6月30日
自動車局 審査・リコール課

株式会社エッチ・ケー・エスによる自主改善の実施について

株式会社エッチ・ケー・エスから、後付け用品として販売したショックアブソーバーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和4年6月6日
不具合の内容	ショックアブソーバーのブラケット ASSY の設計が不適切なため、ハンドル据え切り操作時の繰返しの負荷により、当該部品の溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ショックアブソーバーのブラケット ASSY が破断し走行不能になるおそれがある。
自主改善の内容	全数、ブラケット ASSY を対策品に交換する。
不具合件数	1件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：当該部品の販売店を通じて、使用者へ通知する。・株式会社エッチ・ケー・エスのホームページに掲載する。

対象の製品名	部品番号	出荷期間	対象数	備考
ハイパーマックス SスタイルC	80110-AH120	平成25年12月～平成31年7月	427個	ホンダ オデッセイ用 (DBA-RC1 DBA-RC4 6BA-RC1 6BA-RC4)
	80110-AH220	平成30年3月～令和3年3月	169個	
ハイパーマックス SスタイルL	80110-AH108	平成26年2月～平成31年6月	821個	
	80130-AH208	平成30年3月～令和3年3月	397個	
ハイパーマックス S	80300-AH208	令和3年4月～令和4年3月	99個	
合計			1,913個	

【問い合わせ先】

株式会社エッチ・ケー・エス

TEL : 080-4382-3578

受付時間：月～金 10:00～17:00（休業日除く）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 千葉・上久保
電話 03-5253-8111(代表)(内線42361)