


改善箇所説明図

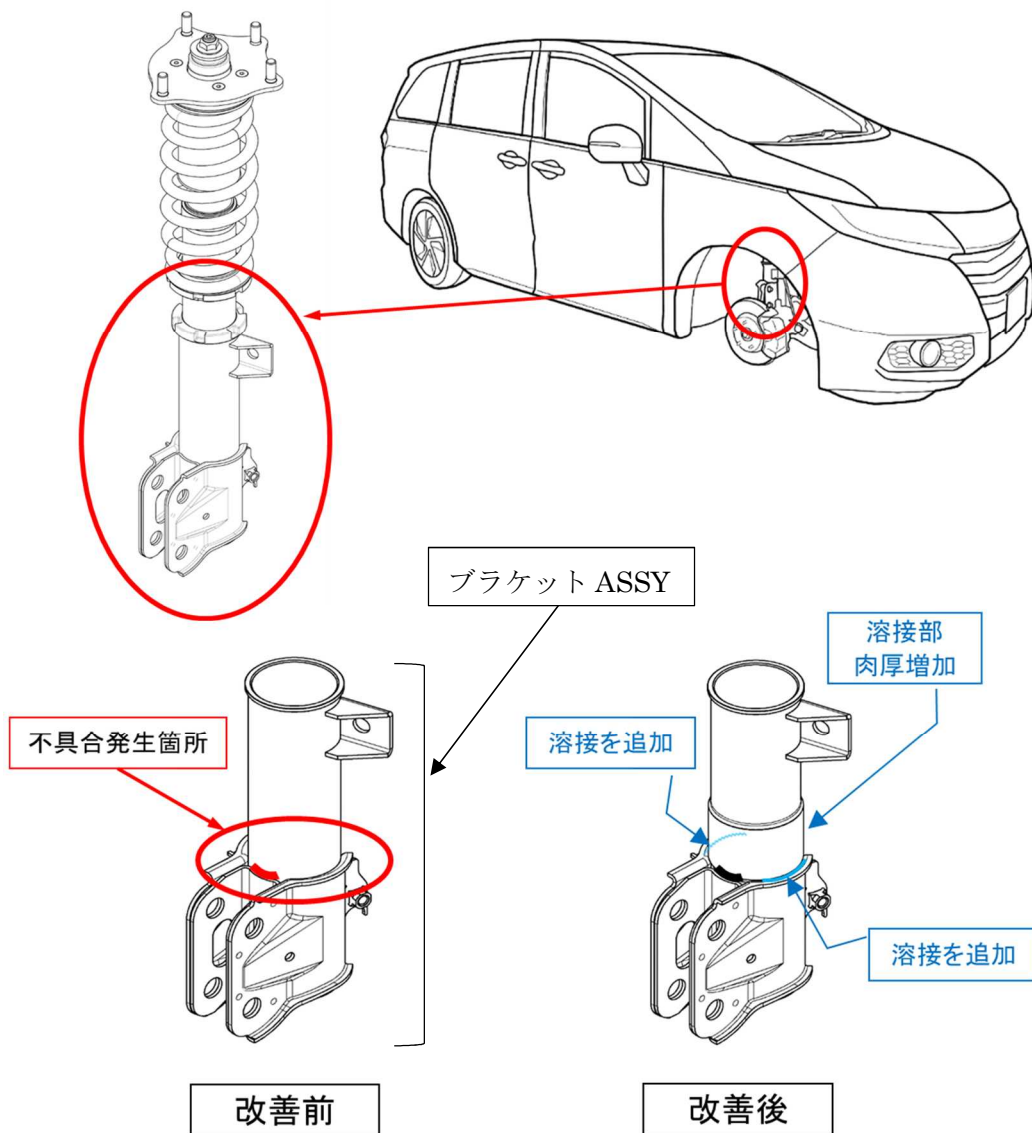

不適合発生箇所

ショックアブソーバーのブラケット ASSY の設計が不適切なため、ハンドル据え切り操作時の繰返しの負荷により、当該部品の溶接部に亀裂が生じることがある。

そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、ショックアブソーバーのブラケット ASSY が破断し走行不能になる恐れがある。

改善内容

ブラケット ASSY を対策部品と交換する。

識別：ブラケット ASSY に貼付の警告ラベルに印字されている製造ロット記号に「R」を追加する。