



改善箇所説明図

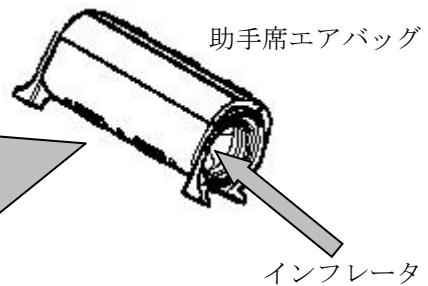

図：左ハンドル車

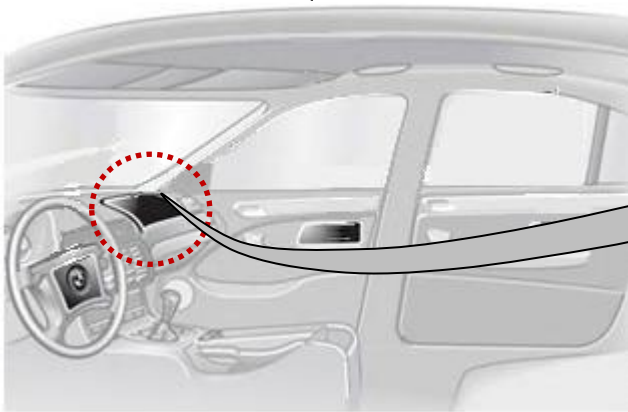

基準不適合箇所

助手席エアバッグ内のインフレーター

基準不適合の内容

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）について、長期間にわたり、著しく高温多湿な環境下にさらされると、当該インフレーターに水分が浸入する可能性があり、結果として、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該エアバッグを対策品に交換する。

識別：右フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。