

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 4年 7月 15日

リコール届出番号	外-3442	リコール開始日	令和 4年 7月 16日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（リヤサスペンショントールリンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置のリヤサスペンショントールリンクにおいて、強度検討が不適切なため、ロッド部の強度が不足しているものがある。リヤナックルのボールジョイントが、アフターマーケット部品に交換されている一部車両では、冬季凍結防止剤等による腐食のため円滑に動かなくなる事があり、トールリンクに加わる曲げ応力増加によりロッド部が破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のリヤサスペンショントールリンクを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・ 弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK8	エクスプローラー	1FM5K8F86DGB36055～ 1FM5K8D89FGC19677 平成 24年 9月 24日～平成 27年 3月 9日	1359 台	3.5L
	ABA-1FMHK9		1FM5K7D90DGB23050～ 1FM5K7F90FGC68816 平成 24年 9月 6日～平成 27年 5月 2日	2677 台	2.0L
	ABA-1FM5K8		1FM5K8F82GGA21683～ 1FM5K8D82GGB56309 平成 27年 6月 15日～平成 27年 11月 7日	268 台	3.5L
	ABA-1FM5KH		1FM5K7DH3GGA00225～ 1FM5K7DHXGGB37906 平成 27年 4月 10日～平成 27年 11月 9日	730 台	2.3L
	ABA-1FM5KT		1FM5K8HT8GGA14156～ 1FM5K8HT9GGB56354 平成 27年 7月 12日～平成 27年 12月 7日	237 台	3.5L, T/C
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 24年 9月 6日～平成 27年 12月 7日	(計 5271 台)	

(備考) 本件は、平成 29年 4月 6日付け届出番号「外 2467」、令和元年 9月 27日付け届出番号「外 2918」で届出したものであるが、新たに原因が判明し対策部品の準備ができたため、対象を限定し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。