

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月21日

リコール届出番号	外-3452	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ゲージセンサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料デリバリーモジュールにおいて、燃料ゲージセンサーとブリーザーパイプとの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが当該パイプに引っかかることがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行走を続けると、燃料切れにより走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージセンサーを対策品と交換する。なお、対策品の準備には時間を要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF20MN903576～WUAZZZF2XMN907747 令和3年1月9日～令和3年7月14日	45	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZZF20MN903917～WUAZZZF2XMN908686 令和2年12月25日～令和3年7月14日	91	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF20MN904047～WUAZZZF2XMN909580 令和2年12月7日～令和3年7月14日	56	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF20MN903609～WUAZZZF2XMN907943 令和2年12月3日～令和3年7月12日	70	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WAUZZZF20LN099885～WAUZZZF2XMN084747 令和2年9月1日～令和3年6月18日	73	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF20LN093066～WAUZZZF2XMN081427 令和2年8月14日～令和3年7月27日	148	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WAUZZZF20LN020375～WAUZZZF2XMN084599 令和元年11月21日～令和3年7月14日	846	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WAUZZZF20LN017864～WAUZZZF2XMN088460 令和元年11月21日～令和3年7月14日	531	
	3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20MN039025～WAUZZZF2XMN035452 令和2年12月17日～令和3年6月4日	30	
	3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20MN027540～WAUZZZF2XMN082500 令和2年12月17日～令和3年6月18日	55	
	AAA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WAUZZZF20KN051818～WAUZZZF2XLN062455 平成31年1月17日～令和2年9月15日	1, 126	
	AAA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WAUZZZF20KN003073～WAUZZZF2XLN013580 平成30年7月21日～令和2年10月13日	1, 279	
	(計12型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月21日～令和3年7月27日	(計4, 350台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。