

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月28日

リコール届出番号	5192	リコール開始日	令和4年7月29日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	制動装置（電動ブレーキ倍力装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動ブレーキ倍力装置において、油圧ポンプモーターの部品仕様が不適切なため、頻繁なブレーキ操作を繰り返した場合、ポンプモーター内部の電線が破損し、必要油圧が不足し、ブレーキ警告灯が点灯した後に警告音が作動するおそれがある。警告灯点灯及び警告音作動した後もそのままの状態で使用を継続した場合、ブレーキの効きが悪くなる。		
改善措置の内容	全車両、当該電動ブレーキ倍力装置の油圧ポンプモーターを対策品に交換する。		
不具合件数	89件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HT32	「エクストレイル」	HT32-100102～HT32-156735 平成27年4月20日～令和元年6月12日	11,724	ハイブリッド車のみ
	DAA-HNT32		HNT32-100029～HNT32-179949 平成27年4月20日～令和元年6月12日	44,884	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月20日～令和元年6月12日	(計56,608台)	