


改善箇所説明図

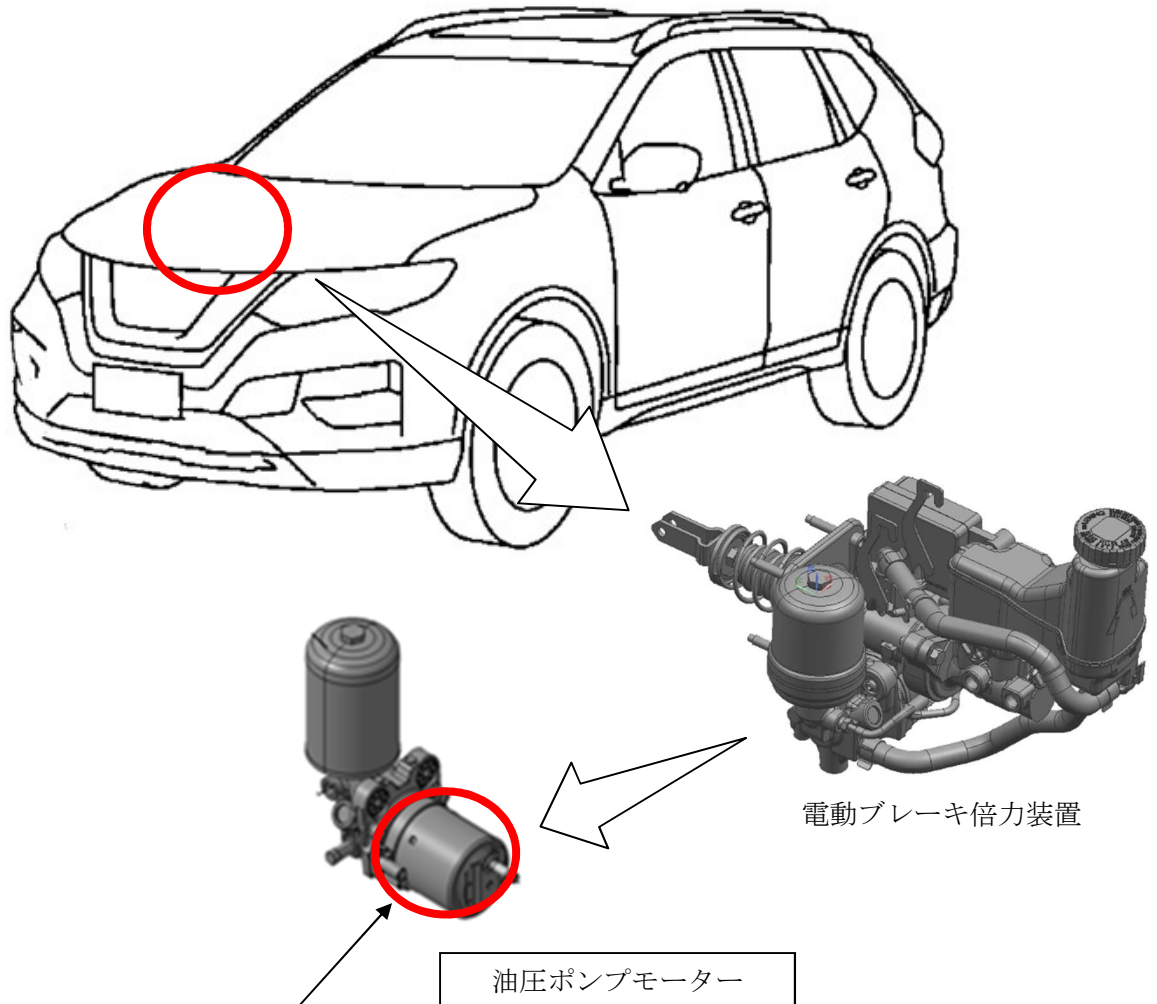

基準不適合発生箇所

電動ブレーキ倍力装置において、油圧ポンプモーターの部品仕様が不適切なため、頻繁なブレーキ操作を繰り返した場合、ポンプモーター内部の電線が破損し、必要油圧が不足し、ブレーキ警告灯が点灯した後に警告音が作動するおそれがある。警告灯点灯及び警告音作動した後もそのままの状態で使用を継続した場合、ブレーキの効が悪くなる。

改善の内容

全車両、当該電動ブレーキ倍力装置の油圧ポンプモーターを対策品に交換する。

識別：黄色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。