


### 改善箇所説明図③

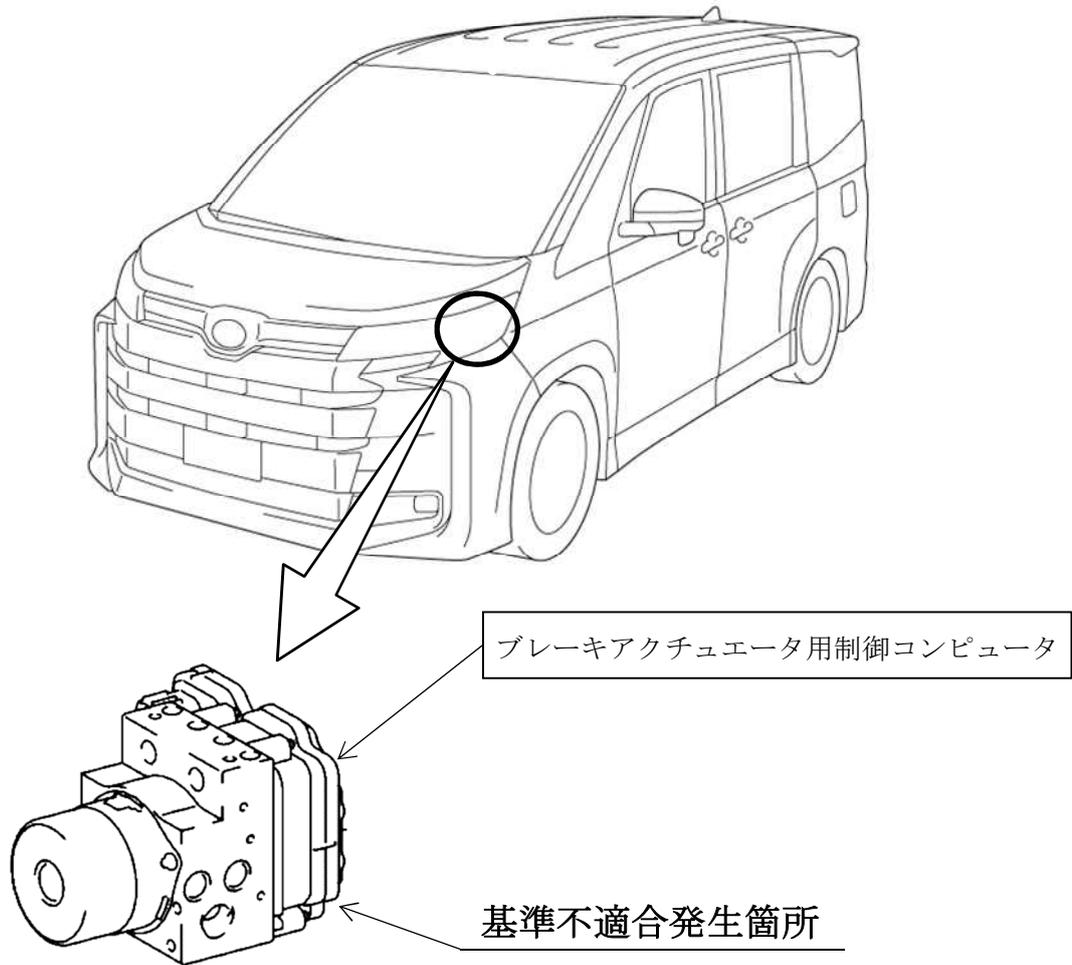

注：□ は修正部品を示す。

電動パーキングブレーキにおいて、制御コンピュータ電源回路の異常検出プログラムが不適切なため、回路内で発生する一時的な応答遅れを異常と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯して、電動パーキングブレーキが作動しないおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。