


## 改善箇所説明図

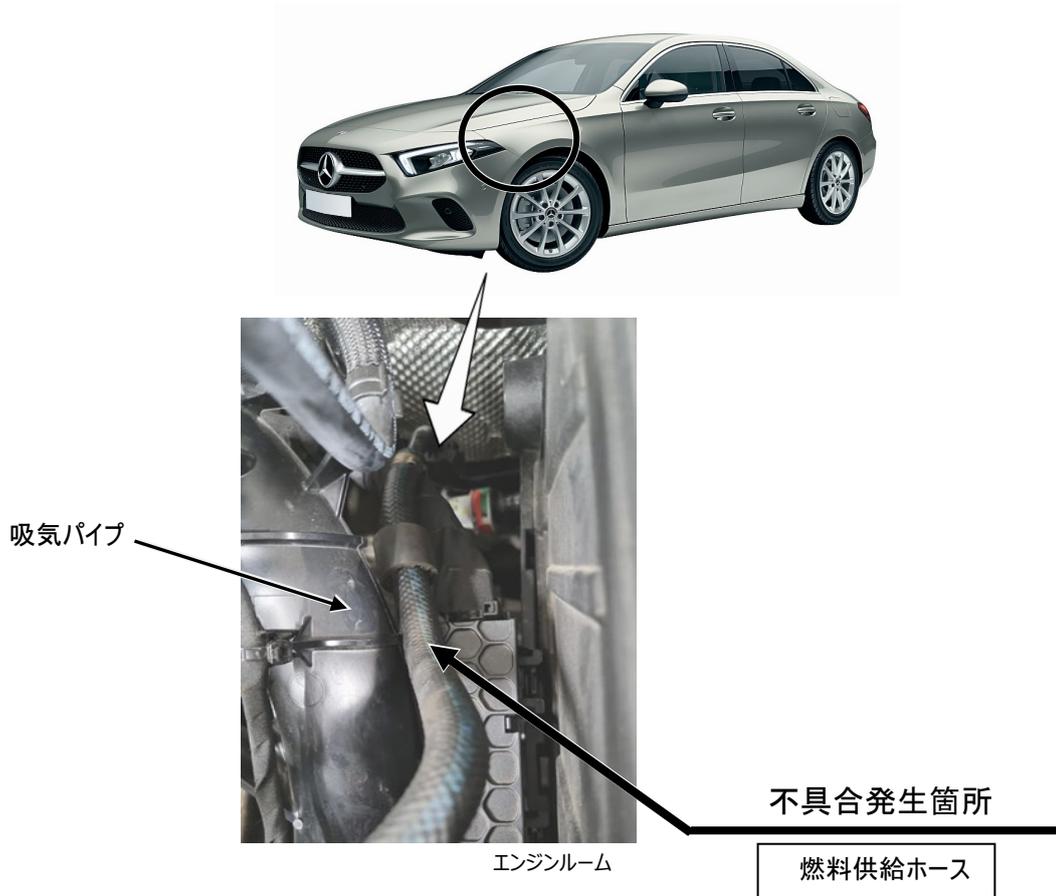

注:  は、点検する部位を示す。

エンジンルーム内の燃料供給ホースにおいて、配索指示が不適切なため吸気パイプと干渉するものがある。そのため、エンジン振動等により当該ホースが摩耗して穴が開くことで燃料漏れが発生し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料供給ホースを点検する。干渉がある場合は、燃料供給ホースを新品に交換し、正しく配索を行う。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する