

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年9月22日

リコール届出番号	5209	リコール開始日	令和4年9月23日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明 （ 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919 ）		
不具合の部位（部品名）	① 緩衝装置（フロントスタビライザ）② 電気装置（インバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① フロントスタビライザにおいて、コントロールリンクを固定するナットの締め付けトルクの設定が不適切なため、段差の乗り越え等でフロントスタビライザに捻じれが加わった際の入力により締め付けナットが緩み、がたつきや異音が発生することがある。そのため、保安基準第14条の緩衝装置に求められる要件を満たさないおそれがある。 ② 電力変換装置（インバータ）において、インバータ起動制御プログラムが不適切なため、エンジンを始動する際にインバータを起動できず、エンジンが始動しないことがある。またハイブリッドシステムの異常を知らせるメッセージがメータ内ディスプレイに表示されるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、コントロールリンクを固定するナットを変更した規定トルクで締め付ける。 ② 全車両、インバータの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	① 24件 ② 8件	事故の有無	① 無し ② 無し
発見の動機	① 市場からの情報による。 ② 市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：電話、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	3CA-KH3R3P	「CX-60」	KH3R3P-100015～KH3R3P-101517 令和4年7月5日～令和4年9月6日	879	① 879 ② 879
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年7月5日～令和4年9月6日	(計879台)	① 879 ② 879

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。