


## 改善箇所説明図

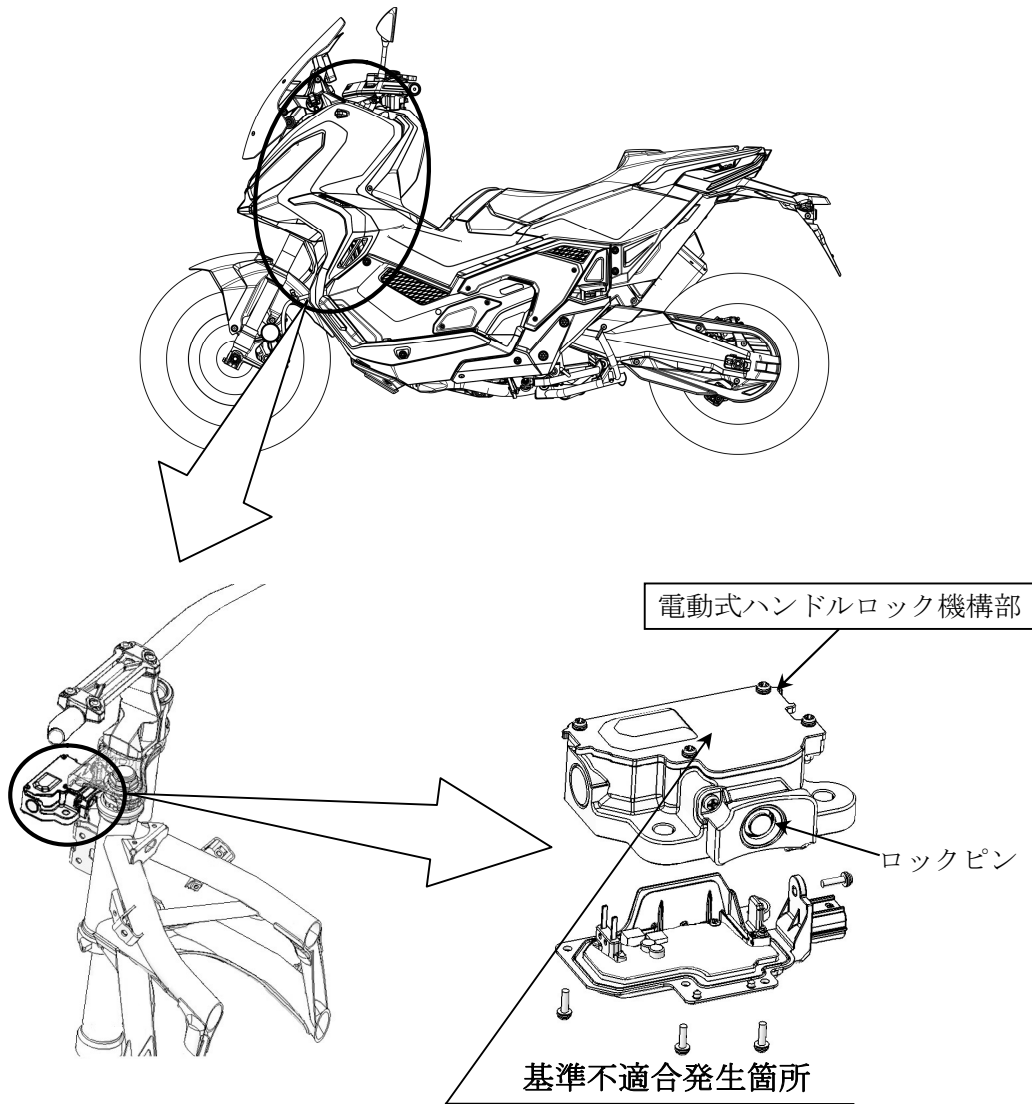

施錠装置の電動式ハンドルロックにおいて、ハンドルロック機構部のロックピン位置設定が不適切かつ構成部品の強度が不足しているため、ハンドルロック時にロックピンがロックホールに入らないと、構成部品のギヤに衝撃が加わり破損することがある。そのため、ロックピンが動かなくなり、最悪の場合、ハンドルロックの施錠又は解錠ができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、電動式ハンドルロック機構部を対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色の識別ラベルを貼付する。