


改善箇所説明図

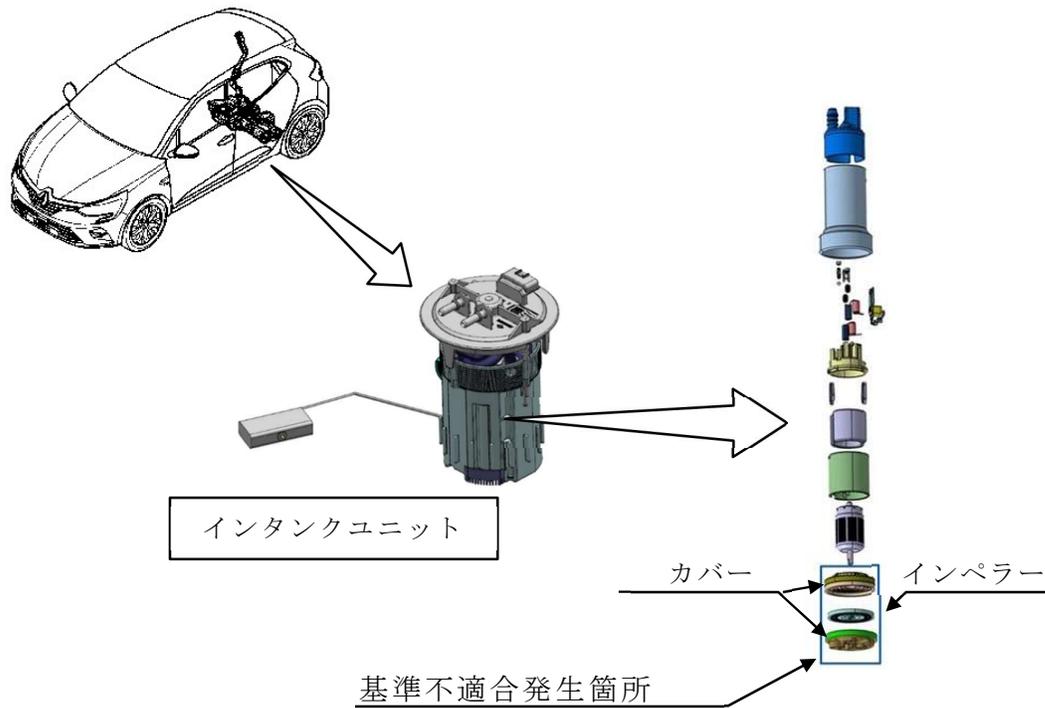

注意： は改善箇所を示す。

燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラーとカバーのクリアランス設計値が不適切なため、燃料温度上昇等によって変形した樹脂製インペラーがカバーと接触することがある。そのため燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インタンクユニットを対策品と交換する。

識別

ブルーステッカーの空欄に0DTX と記入し、トランク床面の左側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
寸法：縦6.5cm、横7.5cm
色：青地に黒枠を印刷

