リコール対象が少数である 100台未満の届出について、令和 4年 10月は 9件の届出がありましたので公表します。

1. 届出者:ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間				
10月7日	外	車名:キャデラック	3	令和4年5月9日				
	3474	型式:「7BA-C1TL」						
		通称名:「XT6」						
不具合の部位等	車両額	製造工場において、フューエルポンプ	プコネクタ	ターの嵌合状態を確認する点検				
	に用いる	に用いた衝撃検査により、フューエルタンク内のロールオーバーバルブが脱落して						
	しまった	しまった可能性がある。このバルブが脱落した状態で、車両事故などで車が横転し						
	た場合、ガソリンが外に漏れる恐れがあり、最悪の場合車両火災につながる恐れが							
	ある。	ある。						

2. 届出者:新潟トランシス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間		
10月12日	5218	車名:ニイガタ	5	令和3年11月17日~		
		型式:YDS-NR6B		令和3年12月20日		
		通称名:ニイガタNR303ロー				
		タリ除雪車				
不具合の部位等	制動液漏れ警報装置において、制御プログラムが不適切なため、制動液量が規定					
	値より低下しても油量低下警告灯が点灯せず、制動液漏れを運転者が検知出来ない					
	おそれがある。					

3. 届出者:マセラティジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
10月19日	外	車名:マセラテイ	97	令和3年3月26日~		
	3458	型式:7BA-MG38		令和3年11月5日		
		通称名:ギブリ				
不具合の部位等	エン	ジン ECU のソフトウエアにおV	いて、低層	王側の燃料圧力を不具合判定す		
	るためのプログラムが不適切なため、低圧側の燃料圧力が正常な状態で誤って不具					
	合と判定し、エンジン警告灯が点灯して出力が低下するおそれがある。					

4. 届出者: スカニアジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間			
10月20日	外	車名:スカニア	8	令和3年4月3日~			
	3486	型式:2DG-A4X2ACGL		令和3年5月19日			
		通称名:スカニア(LPGRSシ					
		リーズトラック)					
不具合の部位等	フロ	ントアクスルにあるトラックロッド <i>0</i>	り製造工程	呈が不適切なため、トラックロ			
	ッド先幼	端にスリット加工が無いものがある。	このたと	めトラックロッド先端をクラン			
	プで締む	プで締め付けてもボールジョイントとの固定が十分でないことがあり、最悪の場					
	合、車両停止時または低速走行時のステアリング操舵により当該部位に大きな負荷						
	がかかる場面において、トラックロッドがボールジョイントより外れ操舵できなく						
	なるおろ	るおそれがある。					

5. 届出者:プツマイスタージャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等 車名、型式、通称名等		輸入期間		
10月20日	外 車名: スカニア		2	令和2年10月25日~		
	3487	3487 型式:不明		令和2年11月9日		
		通称名:BSF38-5.16H				
		コンクリート作業車				
	フロントアクスルにあるトラックロッドの製造工程が不適切なため、トラックロ					
	ッド先端にスリット加工が無いものがある。このためトラックロッド先端をクラン					
 不具合の部位等	プで締め付けてもボールジョイントとの固定が十分でないことがあり、最悪の場					
小学口の即四年	合、車両停止時または低速走行時のステアリング操舵により当該部位に大きな負荷					
	がかかる場面において、トラックロッドがボールジョイントより外れ操舵できなく					
	なるおそれがある。					

6. 届出者: Stellantis ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
10月20日	外	車名:プジョー	3	令和4年5月29日		
	3492	型式:5BA-B6HN05				
	通称名: C3					
	車両において、各種部品の車両製造工場で締付確認が不十分な車両がある。この					
不具合の部位等 ため、締付が不十分なボルトが使用過程で外れ				重部品が脱落等するおそれがあ		
	ある。					

7. 届出者: ビー・エム・ダブリュー株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
10月24日	外	車名:BMW	3	平成31年4月29日~		
	3488	型式:3DA-CW30		令和2年7月1日		
		通称名:「BMW X7 xDr				
		i v e 3 5 d J				
	製造時の不具合により、3 列目シートの電動式折り畳み機能に必要なプレッシ					
	ャー スプリングが正しく取り付けられていない、または完全に欠落している可能					
不具合の部位等	性がある。そのため、シートのバックレストが完全にロックされず、事故が生じた					
	場合や、	急ブレーキを掛けた際にラゲッジル	レーム内の	の荷物が滑り、乗員が負傷する		
	おそれがある。					

8. 届出者:ダイハツ工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間		
10月27日	5227	車名:ダイハツ	4	平成22年2月4日~		
		型式:DBA-L675S		平成29年11月25日		
		通称名:ミラココア				
不具合の部位等	補修用	用前席シートベルトの巻取り装置にお	3いて、	フォースリミッタ機構の製造不		
	良品を	巻取り装置に組み付けたものがある。	そのたる	め、衝突時などの際にフォース		
	リミッタが正常に機能せずシートベルトが引き出され、法規である乗員保護性能を					
	満足しないおそれがある。					

9. 届出者:新明和工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間		
10月31日	5228	車名: UDトラックス	5	令和4年1月22日~		
		型式:2PG-CW5AL		令和4年6月18日		
		通称名:「クオン」				
不具合の部位等	ダン	プ用油圧格納式突入防止装置を装着し	<i>、たダン</i> :	プ車において、取付作業が不適		
	切なため、衝突時の荷重を受けるストッパプレートを取付けずに製作したものがあ					
	る。このため、試験荷重を負荷した状態における当該装置の変位量が基準を超え、					
	道路運送車両法の保安基準に適合しない。					

【参考】

●令和4年10月のリコール届出件数

		内	訳
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	1 4 (-5)	1 1 (-2)	3 (-3)
輸入車	2 2 (+9)	16 (+8)	6 (+1)
計	3 6 (+4)	27 (+6)	9 (-2)

※ ()内は、対前年度同月比

●令和4年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

		届出件数			対 象 台 数	
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	16 (-6)	21 (+7)	37 (+1)	524, 427 (+58, 412)	6, 723 (-9, 052)	531, 150 (+49, 360)
5	12 (-4)	13 (+7)	25 (+3)	248, 193 (-386, 298)	23, 119 (-6, 120)	271, 312 (-392, 418)
6	17 (-5)	30 (+9)	47 (+4)	280, 301 (-1, 057, 467)	186, 244 (+179, 431)	466, 545 (-878, 036)
7	17 (+5)	13 (-8)	30 (-3)	445, 896 (+207, 438)	24, 425 (-57, 129)	470, 321 (+150, 309)
8	2 (-4)	10 (-3)	12 (-7)	2, 714 (-11, 517)	7, 975 (-21, 615)	10, 689 (-33, 132)
9	18 (-1)	9 (-14)	27 (-15)	157, 347 (-17, 806)	39, 972 (+30, 952)	197, 319 (+13, 146)
10	14 (-5)	22 (+9)	36 (+4)	172, 313 (-31, 909)	41, 095 (+33, 378)	213, 408 (+1, 469)
小計	96 (-20)	118 (+7)	214 (-13)	1,831,191(-1,239,147)	329, 553 (+149, 845)	2, 160, 744 (-1, 089, 302)

※ ()内は、対前年度同月比

(問い合わせ先)

国土交通省自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・上久保

電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)