


## 改善箇所説明図

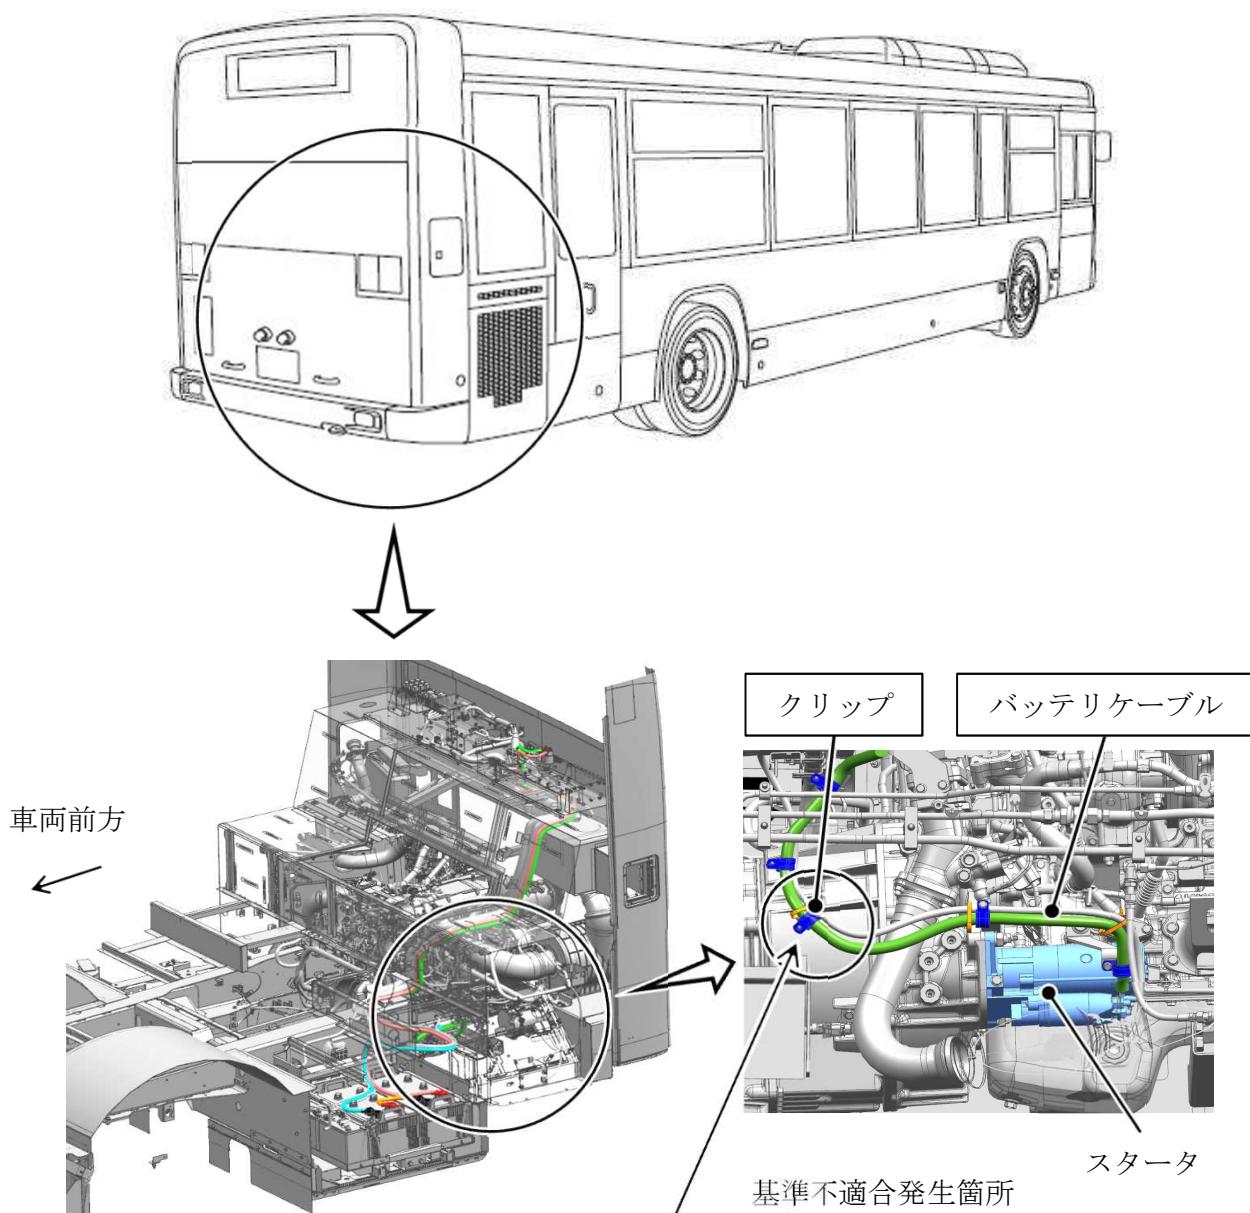

令和4年6月2日付け届出番号「5156」リコール作業において、バッテリケーブル点検・交換作業要領書の記載が不適切なため、当該ケーブルに異品の固定クリップが取り付けられている。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン振動により当該ケーブルの被覆が摩耗、素線が露出して短絡し、最悪の場合、エンジン始動ができないおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、固定クリップを正規品に、バッテリケーブルを新品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート左下に識別シール（紫色）を貼付する。

注：□は、措置する部品を示す。