

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年11月29日

リコール届出番号	外3517	リコール開始日	令和4年11月29日
届出者の氏名又は名称	BRPジャパン株式会社 制作国：メキシコ 代表取締役社長 製作者名：Bombardier Recreational Products Inc. カルウィン・クリスタント 問合せ先：BRP ジャパンカスタマーサービス Tel:03-6718-4701		
不具合の部位（部品名）	ハンドルバーステムボルト（舵取り装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドルステムを締め付けているボルト長さの選定が不適切なため、締め付ける工程でボルトが損傷しているものがある。そのため、使用過程による振動等により、ボルトが折損し、ステアリングの制御を失ってしまい、最悪の場合、衝突するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングコラムのネジ山を清掃し、新しいハンドルバーステムボルトを取り付ける。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない ・改善実施済車には前フレーム右側に赤色のシールを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BRP	2FF 2FG 2HH 2JG	RYKER600 RYKER900 RYKER RALLY RYKERSPORTS	3JB2FEF10NJ002313～ 3JB2JEG1XNJ004809 2021年11月17日～2022年7月5日	134台	
	(計4型式)	(計4車種)		(計134台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。