



## 改善箇所説明図

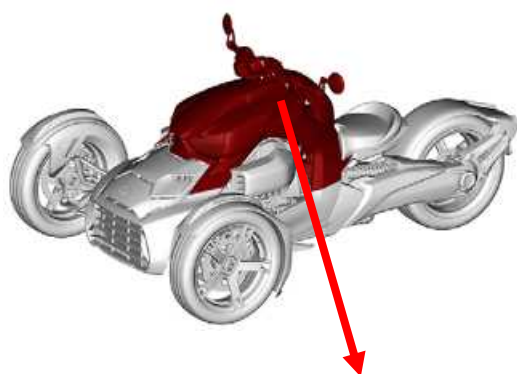

ハンドルバーステムボルト

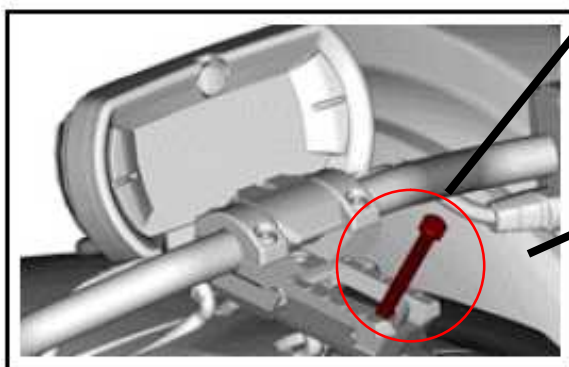

基準不適合発生箇所

注：□ は、交換部品および追加部品を示す。

ハンドルステムを締め付けているボルト長さの選定が不適切なため、締め付ける工程でボルトが損傷しているものがある。そのため、使用過程による振動等により、ボルトが折損し、ステアリングの制御を失ってしまい、最悪の場合、衝突するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ステアリングコラムのネジ山を清掃し、新しいハンドルバーステムボルトを取り付ける。

識別：改善済車両には前フレーム左側に赤色のシールを貼付