


改善箇所説明図

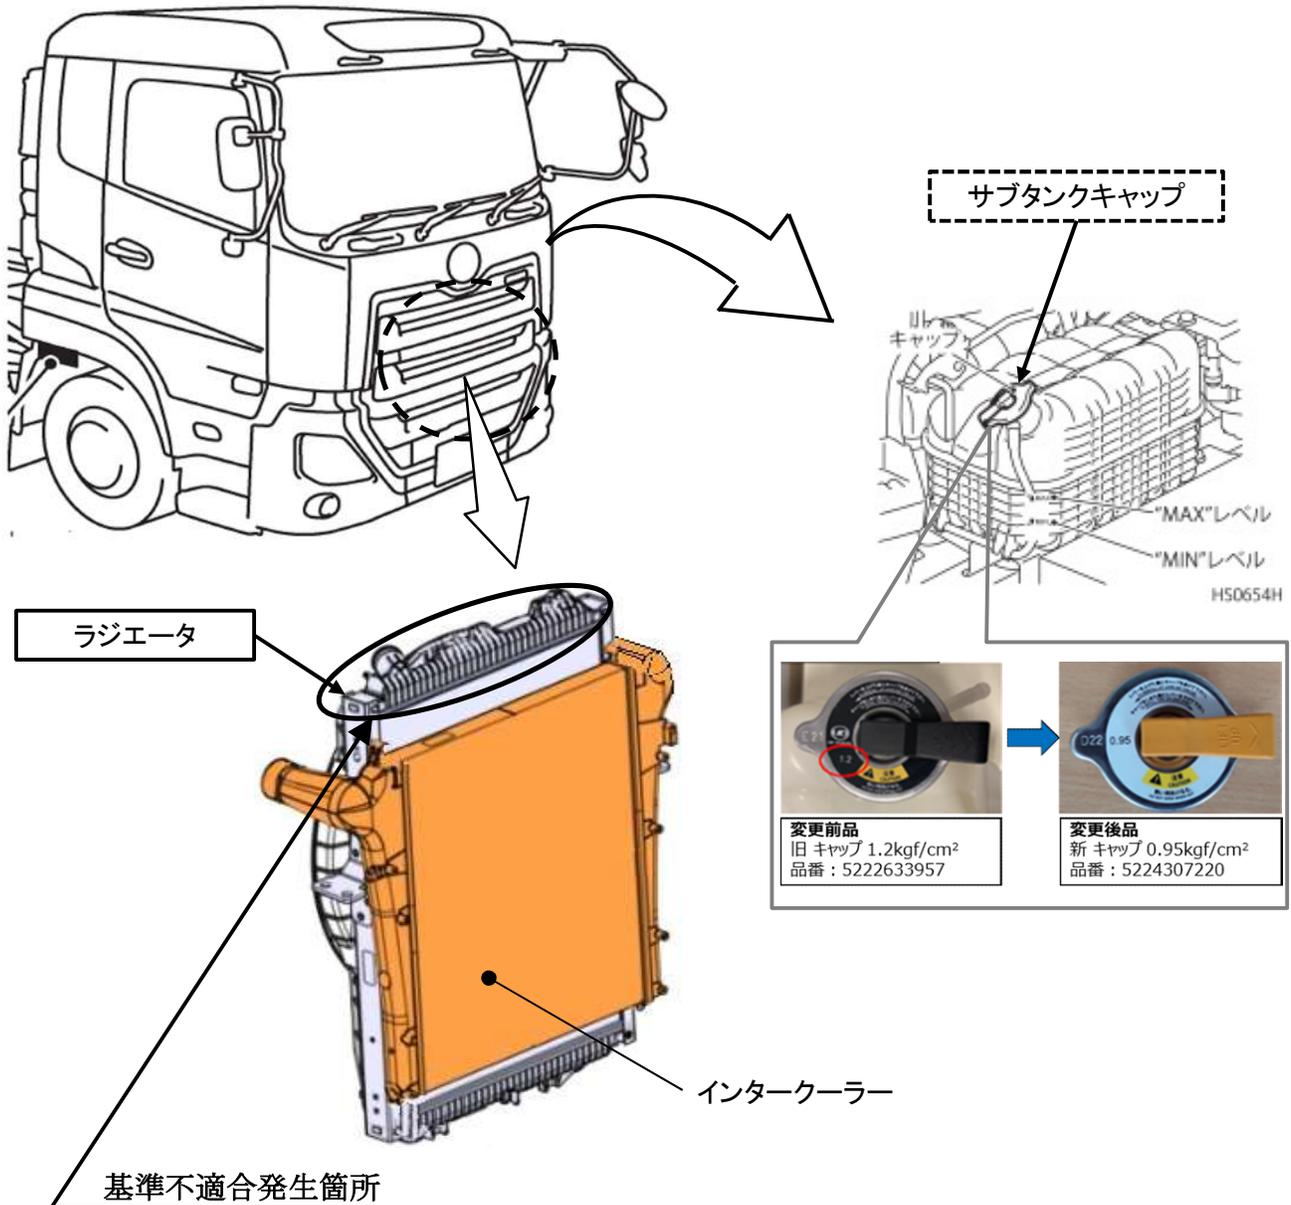

大型トラックの冷却装置において、樹脂製ラジエータの強度が不足しているため、使用過程においてアッパータンク表面のリブ(突起状の物)を起点に亀裂が入り、冷却水が漏れるおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、冷却水量低下の警告メッセージ表示及びブザーが吹鳴する。

改善措置の内容

全車両、ラジエータアセンブリを材質変更した対策品に交換する。また、サブタンクキャップが1.2kgf/cm²のタイプが装着されている場合は、0.95kgf/cm²のタイプに交換する。

注： は、交換する部品を示す。 は、必要に応じて交換する部品を示す。
 識別: 作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート右辺中央部に赤ペイントを塗布する。