
 


改善箇所説明図

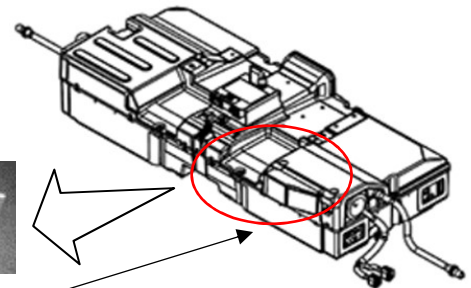

リチウムイオンバッテリー
内部ヒューズ



リチウムイオンバッテリー

基準不適合発生箇所

NISMO-S仕様のリチウムイオンバッテリー内部ヒューズにおいて、ヒューズの仕様設定が不適切なため、運転の仕方によっては早期に劣化が促進することがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ヒューズが溶断し警告灯が点灯するとともに、モーターへの電力供給が停止し走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、リチウムイオンバッテリー内部ヒューズを対策品に交換する。

識別：白色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。