
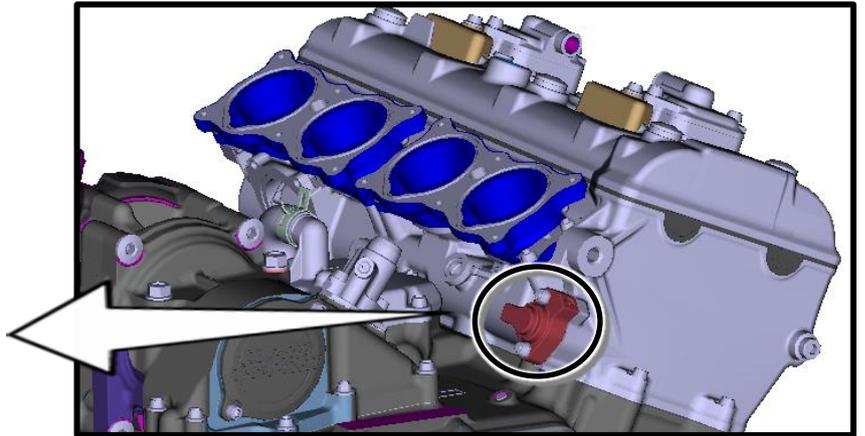


改善箇所説明図

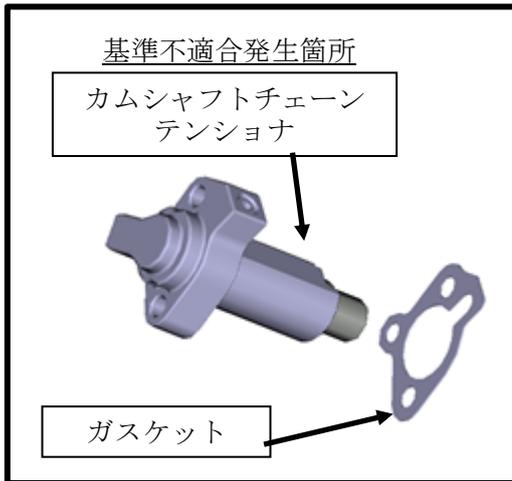

カムシャフトチェーンの張力を調整するテンショナにおいて、使用により内部の部品が劣化しプランジャが押し戻され、プランジャがロックすることがある。プランジャがロックされた状態で使用を続けると、カムシャフトチェーンに張力が掛からずに異音が発生し、最悪の場合、カムシャフトタイミングがずれ、走行中にエンジンが停止することがある。

改善の内容

全車両、カムシャフトチェーンテンショナを対策品と交換する。

注：  は、交換部品を示す。

識別：外観で容易に判別できるため、特別な識別は行わない。