


改善箇所説明図

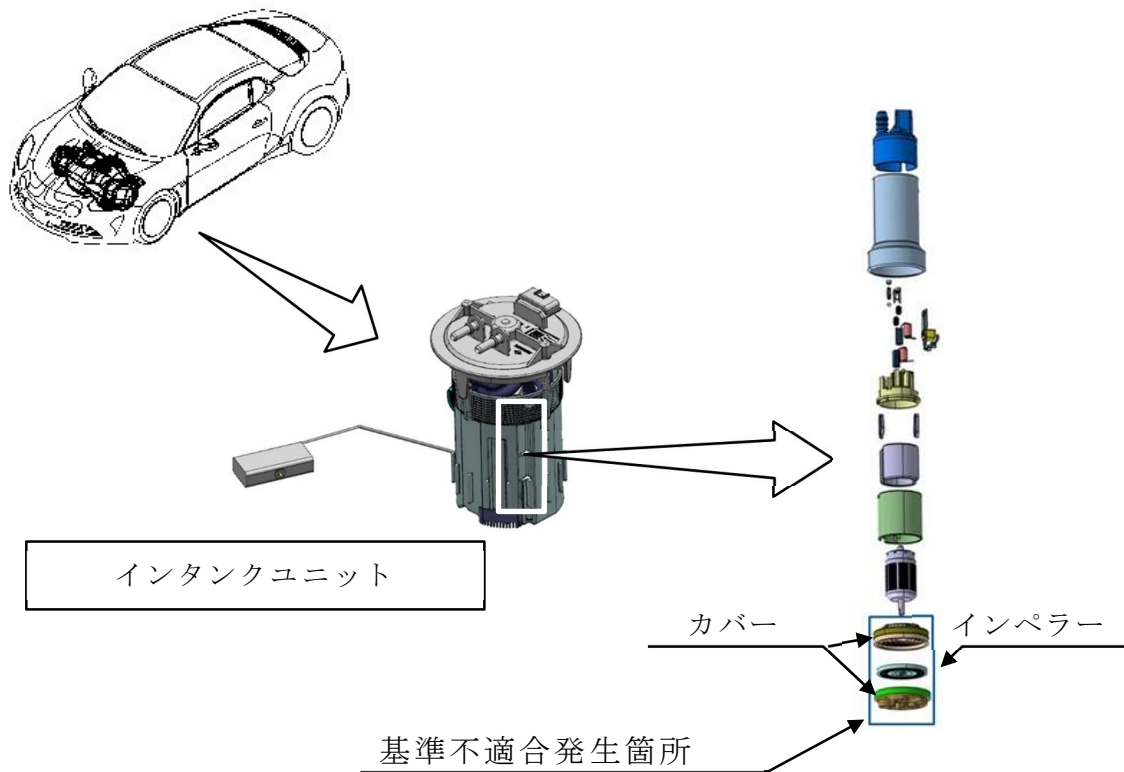

注: は、交換する部品を示す。

燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラーとカバーのクリアランス設計が不適切なため、燃料温度の上昇によって樹脂製インペラーが変形することがある。そのため、カバーと接触し、燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インタンクユニットを対策品に交換する。また、外-3203 未実施車については、更にエンジン制御ユニットのプログラムを最新バージョンに書き換える。

識別

ブルーステッカーの空欄に0DZ1 と記入し、トランク床面の右側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
寸法：縦6.5cm、横7.5cm
色：青地に黒枠を印刷

