

改善箇所説明図



注: は、点検する部位を示す。

フロントモータの電気配線において、配索指示が不適切なため、フロントモータのサポートフレームに干渉し、被覆が摩滅することで短絡し、警告灯が点灯して出力が低下する等の不具合が発生することがある。短絡する電気配線の種類によっては、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線を点検する。サポートフレームと干渉している場合は、配線に保護材を装着する。なお、配線に損傷がある場合は、修理を行ったうえで保護材を装着する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する