


改善箇所説明図



インジェクター

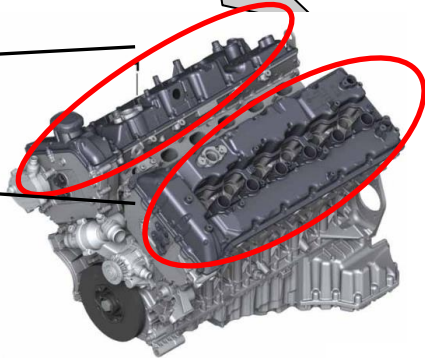

エンジン

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

インジェクターにおいて、製造時の溶接工程に不備があったため、インジェクターの弁が完全に閉じないものがある。そのため、燃料過多となり、最悪の場合、適切に燃焼が行われなくエンジンの振動が大きくなり、排出ガスが基準値を超える恐れがある。

改善の内容

対象車両のインジェクターを OBD 診断にかけ、燃料圧力と失火のテストを実施する。
基準に満たないインジェクターを対策品に交換する。

作業完了の識別として図式 4 番のボルト（上側）の頭に青ペンを塗布。

