


## 改善箇所説明図

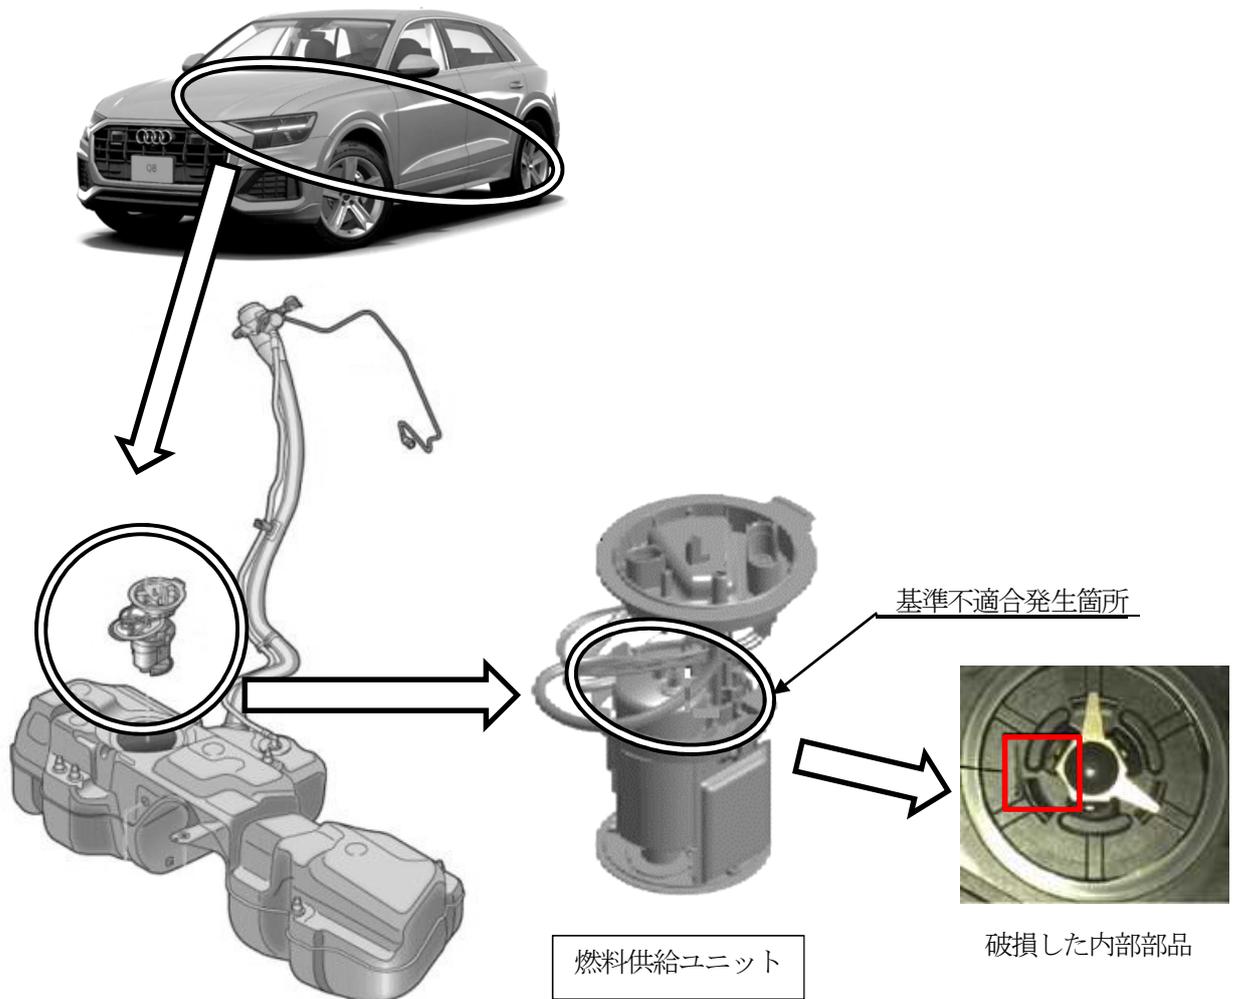

注：  は、交換する部品を示す。

燃料タンク内に組み付けられている燃料供給ユニットにおいて、内部部品の強度が不足しているため、燃圧変動により、当該部品が走行中に破損することがある。破損した部品によりユニット内のゴムシールが損傷し、エンジンへの燃料供給圧力が低下することにより警告灯が点灯するおそれがある。ゴムシールの損傷の程度によっては、エンジンの出力低下や、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料供給ユニットを対策品と交換する。

識別：「20DR」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。