

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 5年 1月 20日

リコール届出番号	外3547	リコール開始日	令和 5年 1月 20日
届出者の氏名又は名称	BRPジャパン株式会社 制作国：メキシコ 代表取締役社長 製作者名：Bombardier Recreational Products Inc. カルウィン・クリスタント 問合せ先：BRP ジャパンカスタマーサービス Tel:03-6718-4701		
不具合の部位（部品名）	電気装置（配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントフェンダーの内側に配置されたハーネスにおいて、固定方法が不適切であったため、使用過程において、固定が緩むことがある。そのため、当該ハーネスがタイヤと干渉し、ハーネスの被覆が損傷し、回路がショートするおそれがある。また、これにより、エンジンが停止し、ABS等の車両安定制御システムも不作動となることで、車両衝突を引き起こすおそれがある。		
改善措置の内容	左右フロントフェンダーの内側に4つの貫通穴を開け、結束バンドにて、ハーネスをフロントフェンダーに固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない ・改善実施済車には前フレーム右側に黄色のシールを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BRP	2FF 2FG 2GG, 2HH 2JG	RYKER600 RYKER900 RYKER RALLY RYKER SPORTS	3JB2FEF10NJ002313～ 3JB2JEG1XNJ004809 2019年2月5日～2022年7月5日	656台	
	(計5 型式)	(計 4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 2019年2月5日～2022年7月5日	(計 656台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。