


# 改善箇所説明図

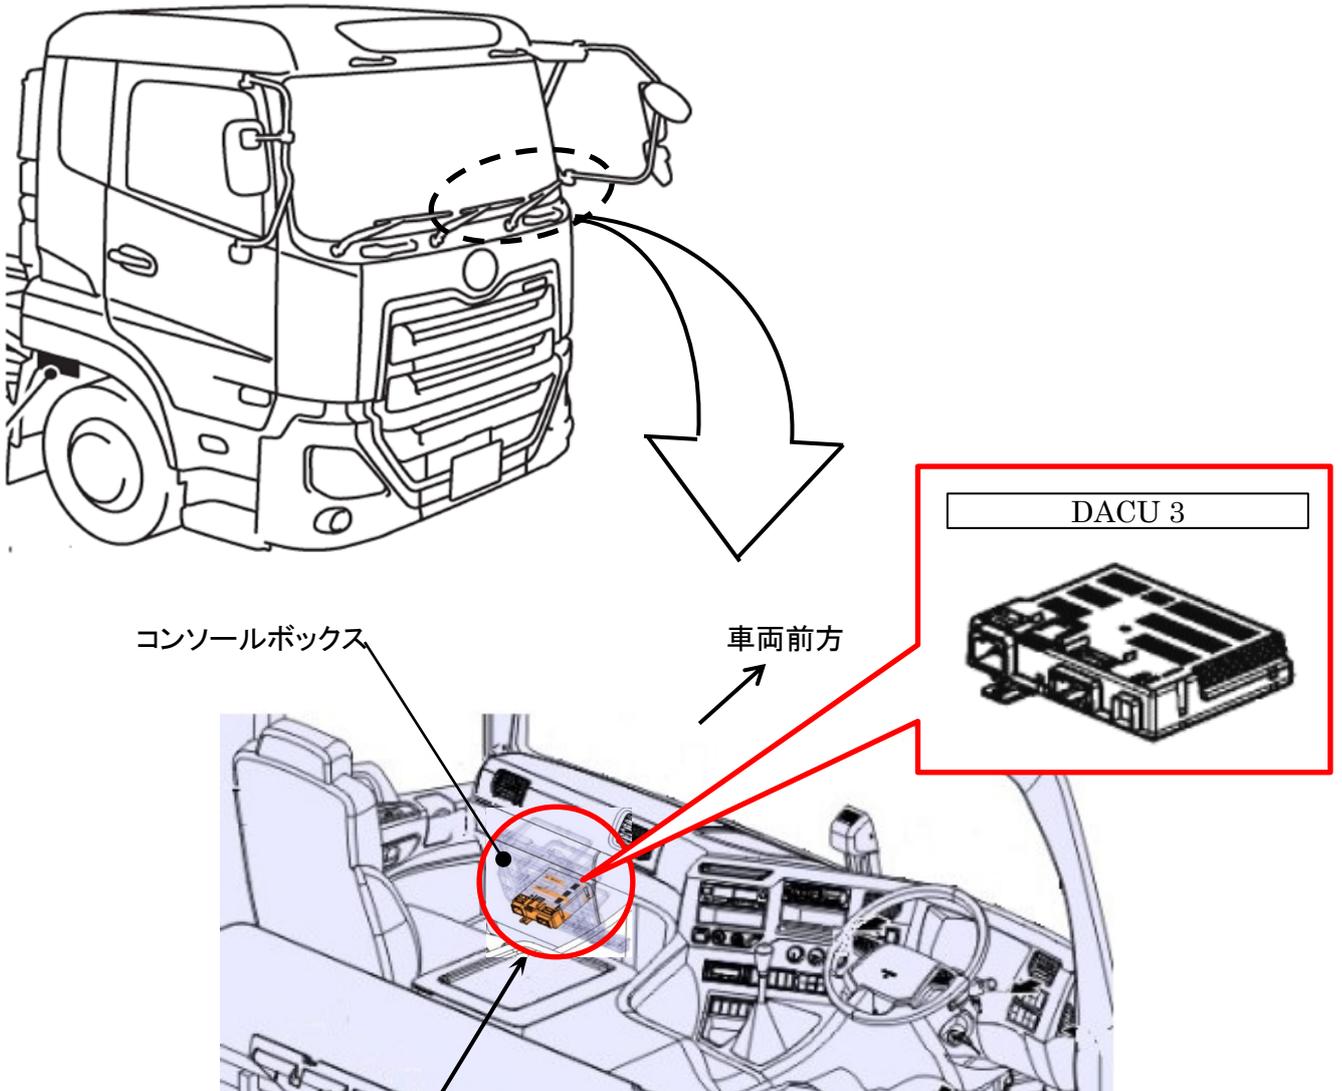

## 基準不適合発生箇所

電子制御操舵装置（UDAS）搭載の車線変更支援機能（LCS：レーンチェンジサポート）装備車両において、運転者補助制御ユニット（DACU）のプログラム設定が不適切なため、LCSが左側方車両を検知した状態で方向指示器を操作しても車線逸脱抑制機能（LDP）および車線逸脱警報装置（LDWS）が無効化されない。そのため、左車線からはみ出しそうになるとLDPは警報音と操舵介入が作動し、LDWSは警告灯の点滅とブザーが吹鳴する。

## 改善措置の内容

全車両、運転者支援制御ユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

注：  は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート右辺中央部に緑色ペイントを塗布する。