

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年1月27日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 5268 | リコール開始日 | 令和5年1月27日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 電気装置（ECOモータ） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | アイドリングストップ付車のECOモータにおいて、内部ベアリングのシール仕様が不適切なため、シール性能が不足し異物が侵入するとベアリングが破損し異音が発生することがある。そのまま継続して使用した場合、ECOモータが故障しエンジンが停止するおそれがある。万が一、周辺部品に整備時等でこぼれたエンジンオイル等の可燃物がある場合、ECOモータ故障に伴う熱風と火花が開口部から吐出し周辺部品が焼損することがあり、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ECOモータを対策品に交換する。 なお、対策品の準備ができるまでの間、遮熱カバーを取り付け、部品準備ができしだい改めて案内し対策品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 2395件 | 事故の有無 | 火災5件、部分焼損6件 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|-----------|-----------|---|---------------|---------------------|
| ニッサン | DBA-FC26 | 「セレナ」 | FC26-000001 ～ FC26-086596 平成22年11月15日 ～ 平成24年6月30日 | 70,181 | ECOモータ式アイドリングストップ付車 |
| | DBA-FNC26 | | FNC26-000001 ～ FNC26-040748 平成22年10月28日 ～ 平成28年6月17日 | 28,046 | |
| | DBA-NC26 | | NC26-000003 ～ NC26-028668 平成22年9月20日 ～ 平成28年6月16日 | 14,193 | |
| | DBA-C26 | | C26-000007 ～ C26-047068 平成22年9月20日 ～ 平成24年6月30日 | 27,934 | |
| | DBA-NT32 | 「エクストレイル」 | NT32-000001 ～ NT32-581083 平成25年11月23日 ～ 平成29年6月2日 | 102,788 | |
| | DBA-T32 | | T32-000005 ～ T32-540162 平成25年11月22日 ～ 平成29年6月2日 | 32,282 | |
| スズキ | DBA-SNC26 | 「ランディ」 | NC26-900101 ～ NC26-904543 平成22年12月10日 ～ 平成28年6月1日 | 857 | |
| | DBA-SC26 | | C26-900101 ～ C26-902574 平成22年12月10日 ～ 平成24年6月15日 | 1,181 | |
| | (計8型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成22年9月20日 ～ 平成29年6月2日 | (計 277,462 台) | |