


改善箇所説明図

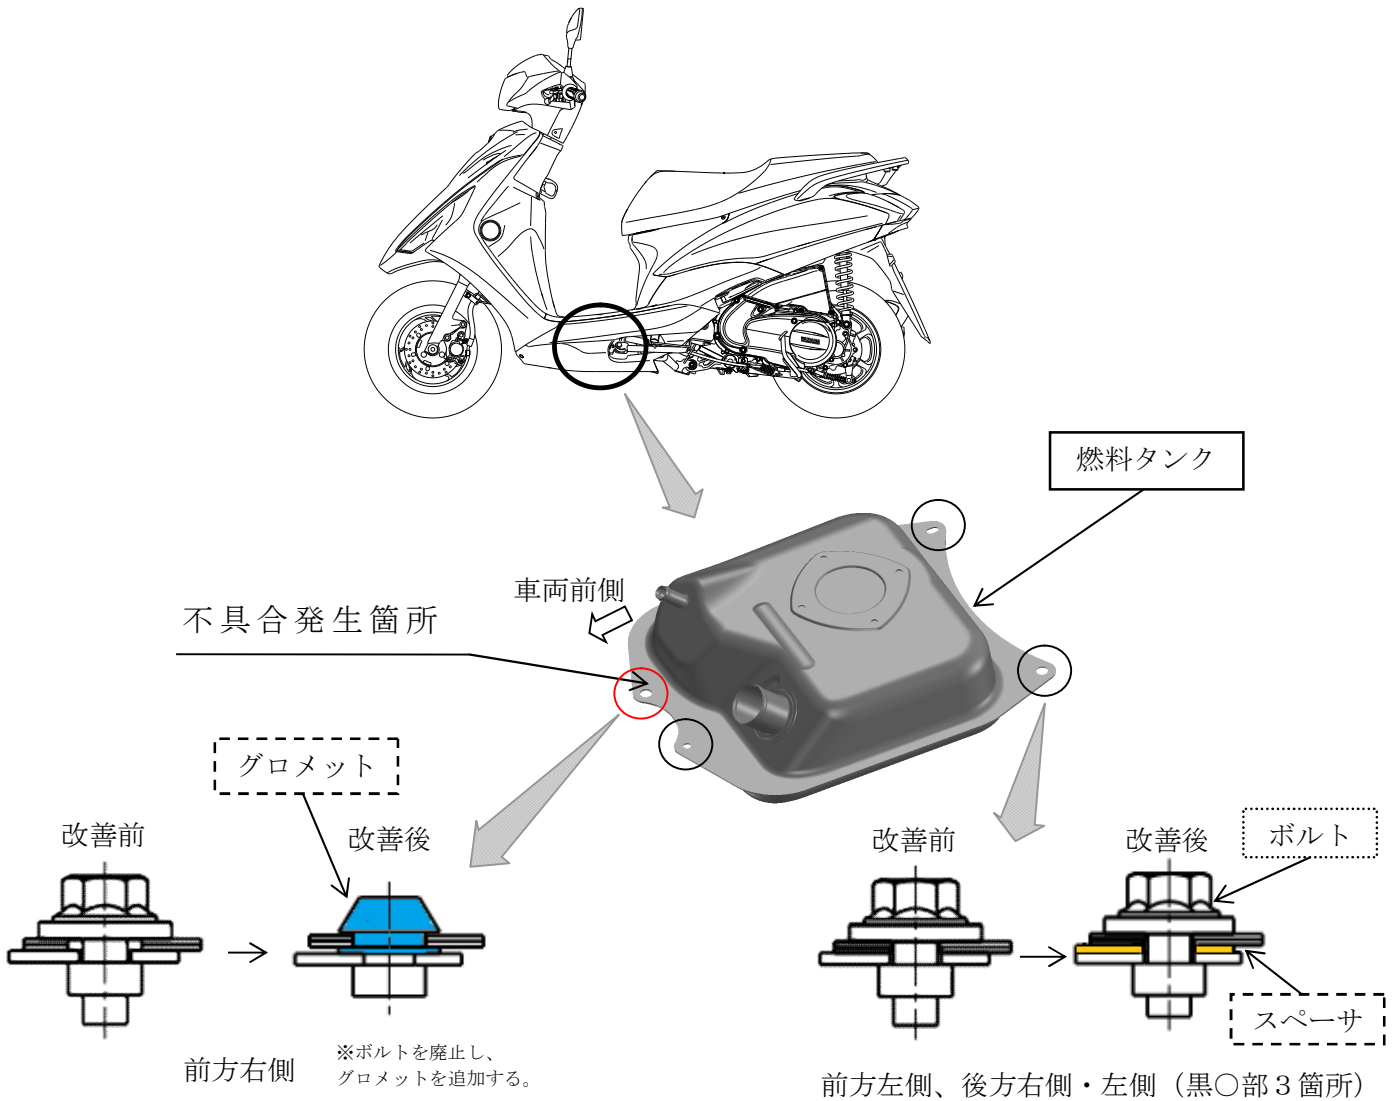

燃料タンクにおいて、取付け構造が不適切なため、悪路等を繰り返し走行すると、燃料タンクの前方右側取付け部付近に過大な力が加わり、亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料タンクの取付け構造を変更する。

また、型式、車台番号に応じて①もしくは②を併せて実施する。

- ① 燃料タンクを新品に交換する。
- ② 燃料タンクを点検し、ガソリン漏れが認められるものは、新品に交換する。

注： は交換または点検する部品を示す。

は追加する部品を示す。

は交換する部品を示す。

識別：車両左側のサイドスタンド取付け部付近に白ペイントを塗布する。