

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年2月2日

リコール届出番号	外-3557	リコール開始日	令和5年2月2日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアスシェーパース		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ゲージセンサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料デリバリーモジュールにおいて、燃料ゲージセンサーとブリーザーパイプとの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが当該パイプに引っかかることがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行き続けると、燃料切れにより走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ゲージセンサーを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-F2DJPA	アウディ RS7 SB エアサス	WUAZZZF20NN900260～WUAZZZF29MN909876 令和3年7月27日～令和4年3月28日	7	
	3AA-F2DJPF	アウディ RS6 アバント	WUAZZZF20NN900680～WUAZZZF2XMN909899 令和3年7月12日～令和3年11月2日	5	
	3AA-F2DJPL	アウディ RS6 アバント エアサス	WUAZZZF20NN901019～WUAZZZF2XNN900136 令和3年7月12日～令和4年3月4日	24	
	3AA-F2DJPS	アウディ RS7 SB	WUAZZZF23MN909971～WUAZZZF23MN910022 令和3年9月24日	2	
	3AA-F2DKMA	アウディ S7 SB	WUAZZZF22NN012197～WUAZZZF29MN103594 令和3年9月14日～令和4年3月4日	4	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WUAZZZF20NN008195～WUAZZZF2XNN012075 令和3年7月27日～令和4年3月28日	28	
	3AA-F2DKNF	アウディ A6 45Tq	WUAZZZF20NN009640～WUAZZZF2XNN012013 令和3年7月12日～令和4年3月17日	123	
	3AA-F2DKNS	アウディ A7 SB 45Tq	WUAZZZF20MN093604～WUAZZZF2XNN013047 令和3年8月2日～令和4年3月4日	69	
	3AA-F2DLZF	アウディ A6 55Tq	WUAZZZF20NN010237～WUAZZZF2XNN007538 令和3年9月24日～令和3年10月6日	4	
	3AA-F2DLZS	アウディ A7 SB 55Tq	WUAZZZF20NN011596～WUAZZZF29NN012049 令和3年9月24日～令和4年5月11日	15	
(計10型式)	(計10車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年7月12日～令和4年5月11日	(計281台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

本件は、令和4年7月21日付け届出番号「外-3452」で届け出たものであるが、改良部品が製造ラインで取り付けられた時期を見直したため、対象車両を追加して届け出るものである。