


改善箇所説明図

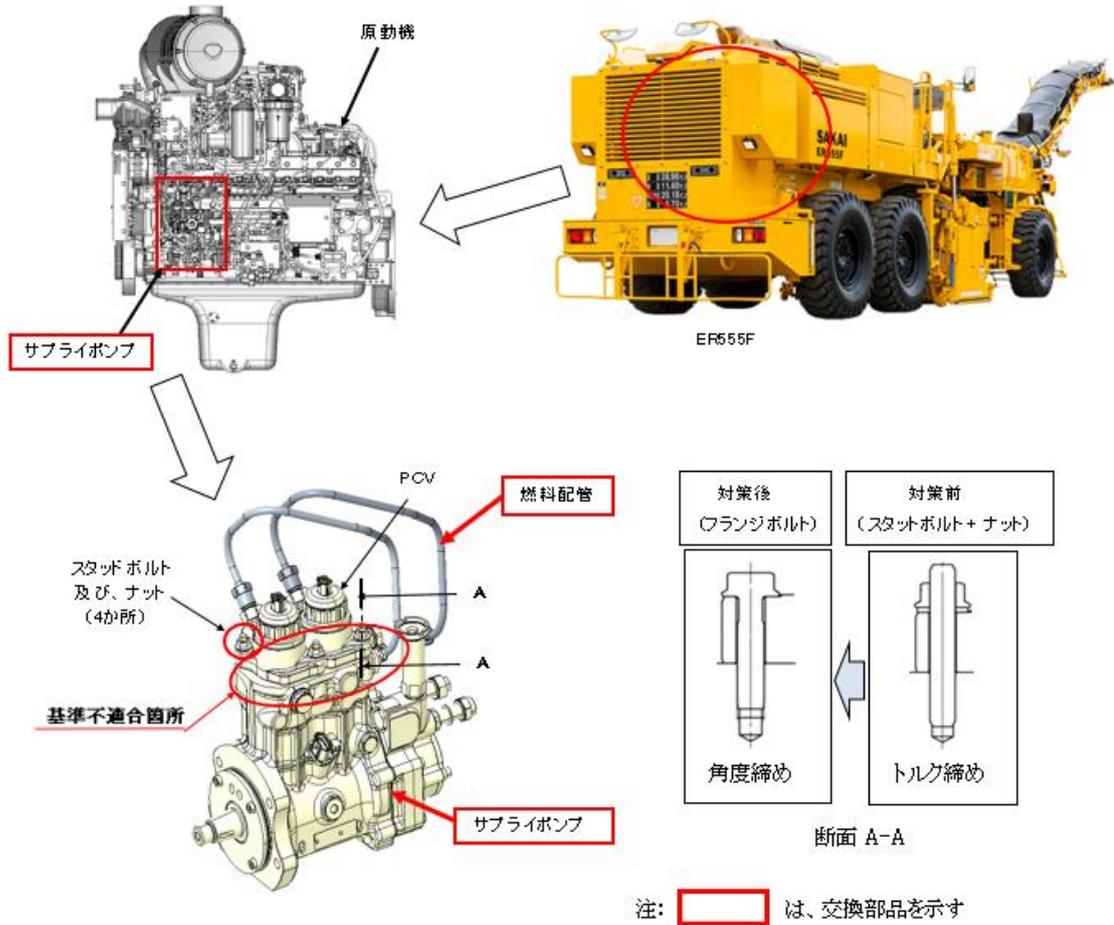

グレーダの燃料噴射装置において、圧力制御バルブ (PCV) をサプライポンプに固定するボルトの軸力が不足しているものがある。そのため燃料配管から伝わる振動や燃料の圧送圧など、サプライポンプに加わる作用力によってボルトが緩み、最悪の場合、ボルトが折損してサプライポンプから燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容:

全車両、サプライポンプを対策品に、燃料配管を新品に交換する。

識別:

PCVを固定するボルトの形状で識別する。