


改善箇所説明図②

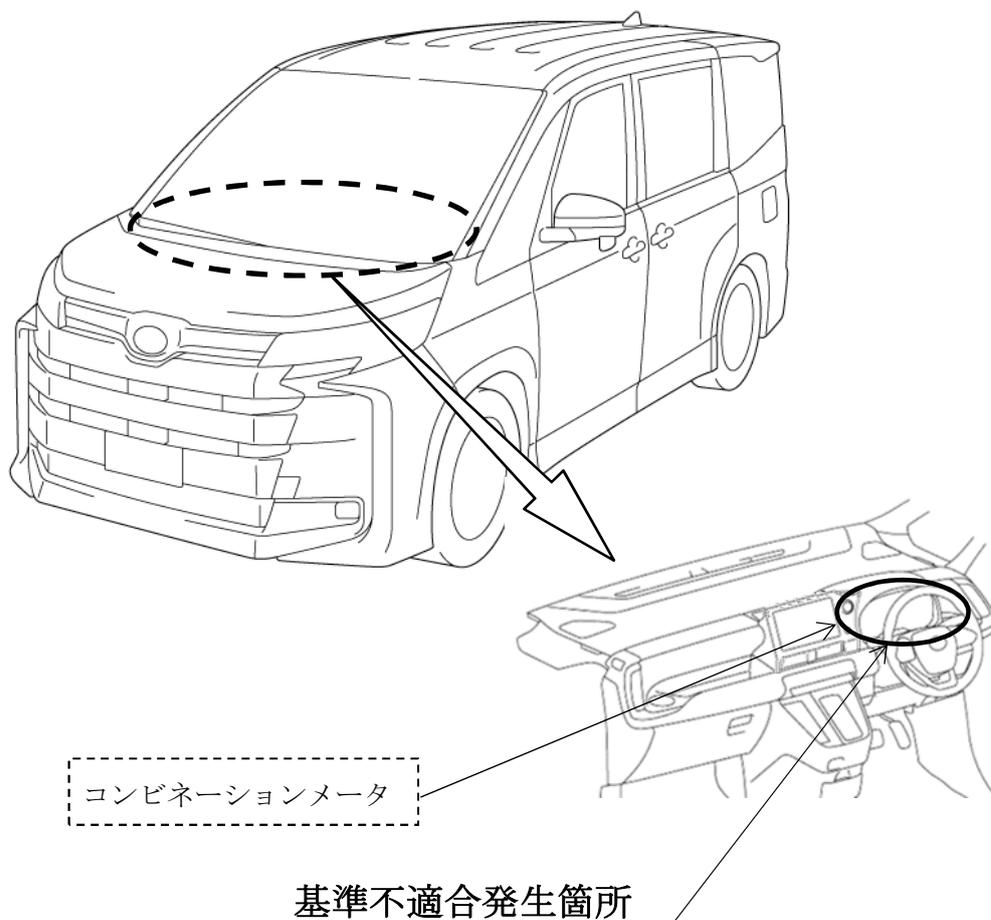

注：[] は修正部品を示す。

自動命令型操舵機能であるアドバンストパーク※において、制御プログラムが不適切なため、駐車条件が整わない等により駐車支援を中止した場合に警告音が吹鳴しないことがある。そのため、保安基準第11条（かじ取り装置）に適合しないおそれがある。

※ステアリング、アクセル、ブレーキ操作を制御する駐車支援システム

改善の内容

全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。