


改善箇所説明図

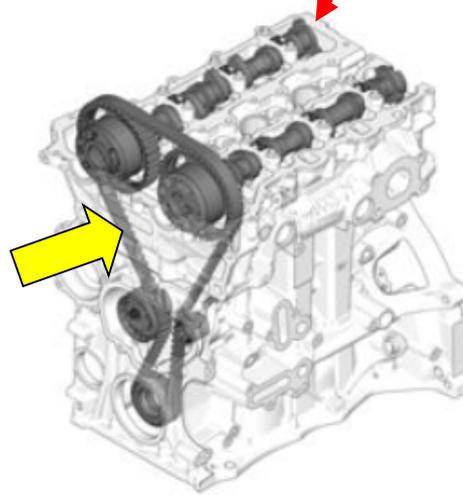

タイミングベルト

不適合部位

交換/対策部位

タイミングベルトにおいて、特定の燃料や添加剤の影響によるエンジンオイルの変質のため、エンジンオイルに浸された構造のタイミングベルトの劣化が進行しているものがある。そのため、タイミングベルトの表面が剥離してブレーキバキュームポンプが破損し、ブレーキ倍力装置の機能が低下する。

改善の内容

全車両、以下の措置を実施する。

- ① タイミングベルトを点検し、劣化が確認された場合は、タイミングベルト、バキュームポンプ、オイルフィルターを新品に交換する。
- ② エンジン ECU のソフトウェアを対策プログラムに更新し、倍力装置の機能低下に関する警告機能を追加する。

識別 : 車台番号打刻の上段左側に黄色のペイントを塗る。