

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和5年3月1日

リコール届出番号	外-3576	リコール開始日	令和5年3月1日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	搭乗者保護装置 (エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シートモジュールにおいて、ソフトウェアが不適切なため、シートの位置を正しく検出できない可能性がある。そのため、エアバッグ警告灯およびチェックコントロールメッセージが表示され、衝突の際に助手席エアバッグ、ニーエアバッグ、アクティブヘッドレストが機能しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、すべての座席のシートモジュールを対策ソフトウェアに書き換える。 なお、改善のためのプログラムの書き換えは、下記のいずれかで行う： <ul style="list-style-type: none"> - 販売店に入庫して診断機により実施する。 - 対象車両へ遠隔配信にて配信し、使用者自身でインストールしてもらう。 		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ホームページに記載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	3AA-22EH30	「BMW 740i」	WBA22EH080CK85658 ~ WBA22EH070CK94643 令和4年6月20日 ~ 令和4年7月13日	6	
			WBA22EH0XOCL28882 ~ WBA22EH080CL39654 令和4年8月3日 ~ 令和4年9月7日	56	
			WBA22EH080CM01912 ~ WBA22EH060CM14478 令和4年10月27日 ~ 令和4年11月4日	3	
	ZAA-52EJ89	「BMW i7 xDrive60」	WBY52EJ050CL03574 ~ WBY52EJ000CL35042 令和4年7月8日 ~ 令和4年9月2日	63	
	2型式	2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月20日 ~ 令和4年11月4日	計128台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。