



改善箇所説明図

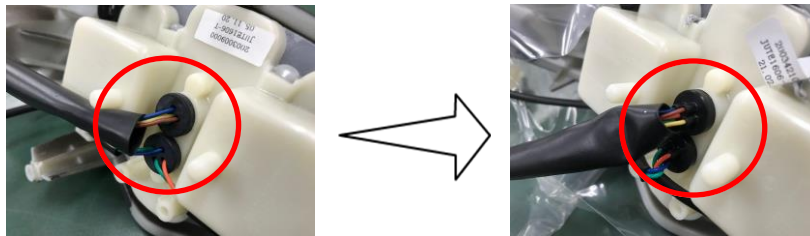

基準不適合発生箇所 ① 配線パッキン [防水性が低い]



基準不適合発生箇所 ② LED [基板への接続部が露出している]

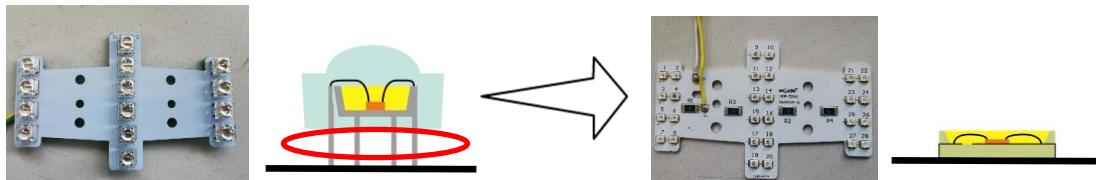

不具合の内容

テールランプユニットにおいて、配線引き込み部の防水パッキンの性能が悪く、ユニット内に水が浸入しLED接続部に腐食が発生する事がある。そのままの状態で使用を続けると、尾灯、又は制動灯もしくは両方が点灯しなくなる恐れがある。

改善の内容

防水性を高めた配線パッキンと、接続部が露出しない構造のLEDを使用した対策品テールランプユニットへ交換する。

注： は、交換部品および追加部品を示す。

識別：車両左側のサイドスタンド取付け部付近に白ペイントを塗布する。