


# 改善箇所説明図



カバーを外した状態

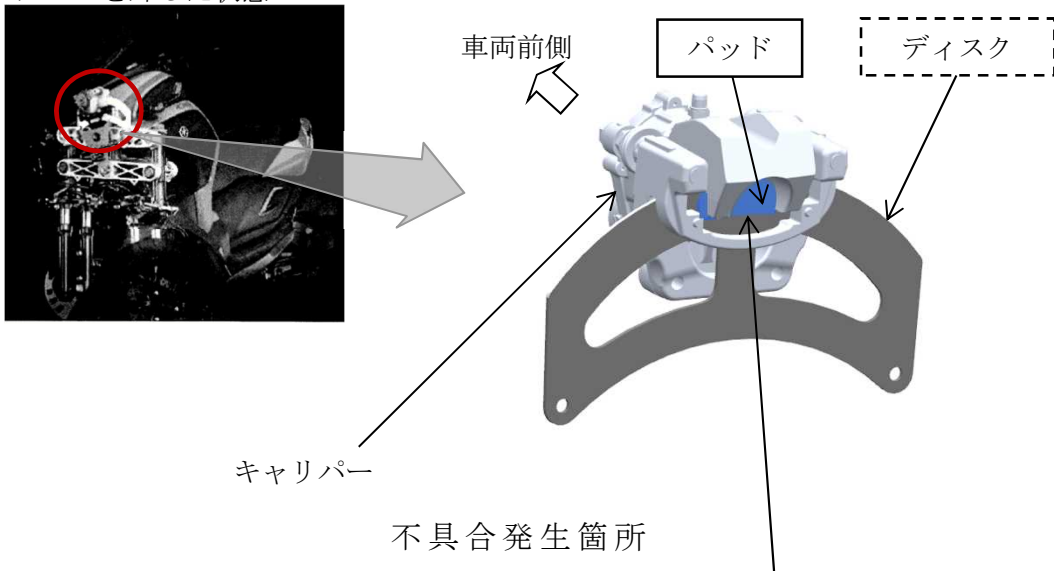

スタンディングアシストにおいて、キャリパーのパッドの硬度及びディスクの表面の粗さが不適切なため、スタンディングアシストの解除操作をしてもパッドがディスクに密着したまま離れず、自立の補助が維持される場合がある。そのため、最悪の場合、カーブ等で車両を傾けられず転倒するおそれがある。

改善の内容：全車両、パッドを対策品に交換する。

また、「届出番号640」の回収を実施した車両については、ディスクを回収前と同じ仕様の新品に交換する。

識別：車両左側のセンタースタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注：  は交換する部品を示す。

は「届出番号640」の回収を実施した車両において交換する部品を示す。