改善箇所説明図



注) は、プログラムを書き換える部品を示す。

不具合の内容

バッテリーマネジメントエレクトロニクス(SME)において、ソフトウェアが不適切なため、システムの誤診が起きる可能性がある。そのため、ごく稀にではあるが充電の停止や高電圧システムがシャットダウンし、モーターの出力およびレスポンスが低下し、最悪の場合、モーターが停止するおそれがある。なお、モーターが停止した場合、車両をオフ/オンすることにより再度走行することは可能である。

改善の内容

全車両、バッテリーマネジメントエレクトロニクス(SME)を対策プログラムへ書き換える。

識別:作業完了車は、液晶モニターの設定画面で表示させることが出来るプログラムのバージョンが、11/2022.43 以上であることにより識別する。