



## 改善箇所説明図

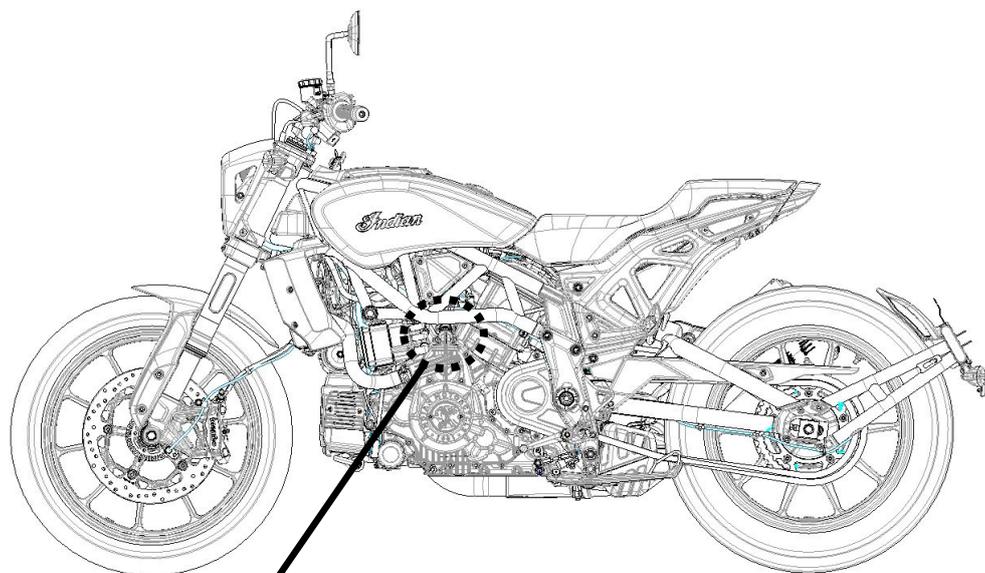

### 基準不適合発生箇所

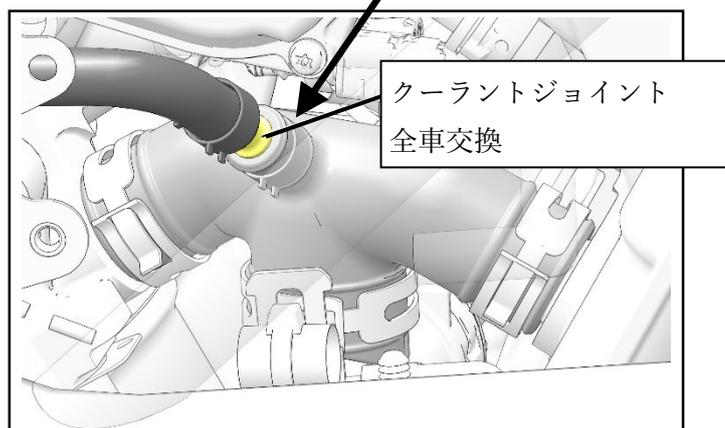

注：  は交換部品を示します。

### 不具合の内容

クーラントジョイントにおいて、当該部品の設計、および製造不良により材質の強度が足りておらず、運転中にジョイントが破損することがある。そのため、クーラントが漏れ出すおそれがある。また、最悪の場合、漏れたクーラントが乗員にかかり火傷をするおそれや、クーラントがリヤタイヤにかかり転倒するおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、クーラントジョイントを対策品に交換し、新しいクーラントに入れ替える。

### 識別

メインフレーム左側ステアリングヘッド付近にサービスブリテンステッカーを貼付します。識別の詳細は、下記リンクでもご確認いただけます。

<https://www.facebook.com/188823377831709/posts/pfbid02r34HJarV23X1SnckqNEq1QmRHZrVXcmfTQDQPz3YA68nywVG6rVCTj44KdDSwH4I/>