

令和5年4月4日
自動車局 審査・リコール課

UDトラックス株式会社による自動式の前照灯照射方向調整装置
に関わる自主改善の実施について

UDトラックス株式会社から、市場修理用として設定したセンターおよびリアシャシ入出力モジュール（CCIOM/RCIOM）のソフトウェアを更新した車両において、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和5年4月5日（水）
不具合の内容	市場用ソフトウェア管理システムにおいて、センターおよびリア・シャシ入出力モジュール（CCIOM/RCIOM）の自動式の前照灯照射方向調整（オートレベライザー）に関するパラメータの値が正しく設定されていないため、平成28年排出ガス規制適合の平成30年9月10日以前に生産された後軸リーフサスペンション仕様車両に、更新されたソフトウェアを書き込むと、車高位置の値が読み込めず前照灯照射方向調整装置が不作動となる。そのため、積載量によって後傾斜になると照射光線が他の交通を妨げるおそれがある。
自主改善の内容	対象の期間に、当該モジュール（CCIOMおよびRCIOM）のプログラムを書き換えている車両について、UD診断装置にて正規プログラムに書き換える。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
自動車利用者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、または電話、直接訪問で通知する。 ・インターネットホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	対象のソフトウェア番号	自主改善対象車両	自主改善対象数
センターシヤシ入出力モジュール (CCIOM)	23347824. P01 23476416. P01 23648382. P01 23908255. P01 24017311. P01 24123394. P01 24173895. P01 24219759. P01 24226980. P01 24244329. P01 24252767. P01	UDトラックス 「クオン」 2DG-CF5AL, 2DG-CZ5BL 2PG-CD5AL, 2PG-CD5BL, 2PG-CD5CL, 2PG-CG5CL, 2PG-CW5AL, 2PG-CW5BL, 2PG-CW5CL, 2PG-CX5BL	528 個(台)
リアシヤシ入出力モジュール (RCIOM)	23347769. P01 23444322. P01 23648382. P01 23908255. P01 24017295. P01 24123309. P01 24174007. P01 24219454. P01 24227001. P01 24244315. P01 24252418. P01	以上型式のなかで、平成 30 年 9 月 10 日以前に生産された車両に装着した対象モジュールに、修理として左記番号のソフトウェアをインストールした車両が対象。 ソフトウェア書き込み期間 (平成 30 年 9 月 10 日～ 令和 4 年 9 月 26 日)	299 個(台)
合計 (台数)			571 台

【問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室

電話番号：0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 小出・柴田
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)