



# 改善箇所説明図

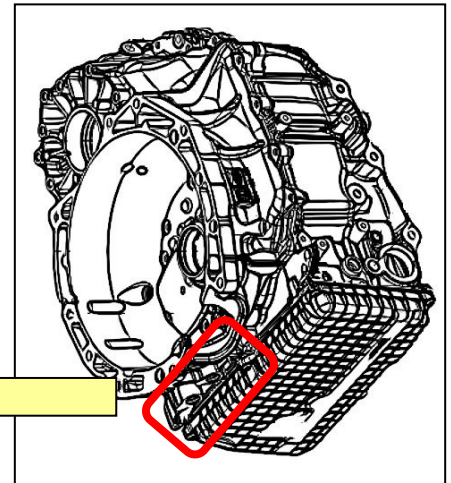

 
オートマチックトランスミッション



オイルクーラーホースの接続部

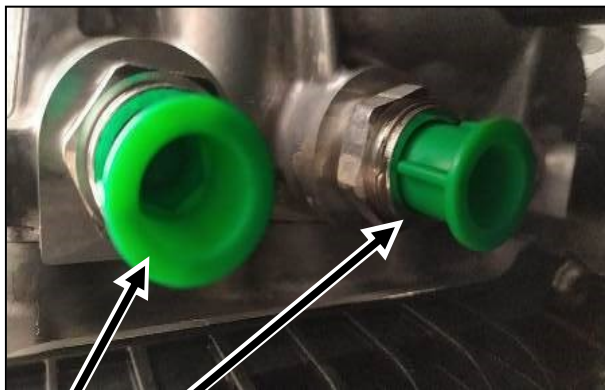

**基準不適合部位**

注:  対策を施す部位を示す

オートマチックトランスミッションにおいて、製造管理が不適切なため、オイルクーラーホースに接続されずに保護キャップで塞がれているものがある。そのため、トランスミッションオイルが十分に冷却されず、トランスミッション温度警告灯が点灯し、最悪の場合オイルクーラーホースの接続部の保護キャップが外れ、オイルが漏れる恐れがある。

## 改善の内容

全車両、オートマチックトランスミッションを点検し、オイルクーラーホースが接続されていない場合は、オイルクーラーホースを接続する。

識別 : 運転者席側ドアロック・ストライカ付近に当該リコールの識別ステッカを貼付する