


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注：  は改善箇所を示す。

フロントホイール

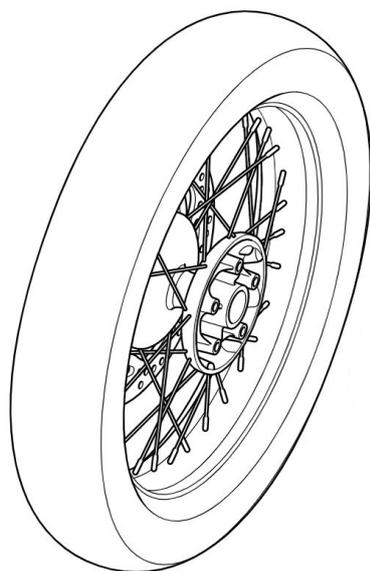

左側ブレーキ ディスク



ボルト



ダンパー

基準不適合発生箇所

制動装置において、前輪左側ブレーキディスクとホイールハブの間にあるダンパーの厚さが厚いため、ホイールハブとブレーキディスクが密着せず、ブレーキディスク固定ボルトの締め付けが不確実となっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトが破断するおそれがあり、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、ダンパーを良品に交換する。

識別 対策後は車台番号末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。