

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和 5年5月31日

リコール届出番号	5323	リコール開始日	令和5年6月1日
届出者の氏名又は名称	製作者名: 極東開発工業株式会社 代表取締役社長 布原 達也		問い合わせ先: 品質保証本部 TEL: 06-6205-7813
不具合の部位(部品名)	タンクローリポンプブラケット、センタベアリングブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アルミタンクローリの積荷排出用ポンプにおいて、設計時の剛性検討が不十分なため、当該ポンプを取り付けているブラケット、及びポンプの駆動軸同士を連結するセンタベアリングのブラケットの剛性が不足している。このため、そのままの状態で使用を続けるとポンプもしくは駆動軸が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、ポンプブラケットへ補強を追加する。 ②全車両、センタベアリングブラケットを対策品に交換する。 ③配管固縛ステーの追加が必要な仕様においては、当該ステーを追加する。 ④全車両、配管の亀裂有無を確認し、亀裂が確認された場合は補修工事を実施、もしくは配管を新品に交換する。		
不具合の件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場調査による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・特定整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.5323 ステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車台数	備考
日野	2KG-FN1AJA	「日野プロフィア」	FN1AJ-100018～FN1AJ-102318 平成29年11月17日～令和4年3月30日	83	
	2PG-FN1AJA		FN1AJ-100201～FN1AJ-102031 平成30年2月23日～令和3年9月27日	28	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成29年11月17日～令和4年3月30日	(計111台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。