

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月23日

リコール届出番号	5337	リコール開始日	令和5年6月23日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:ダイハツお客様コールセンター 取締役社長 奥平 総一郎 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	前部霧灯(フロントLEDフォグランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部霧灯(フロントLEDフォグランプ)において、工程の管理が不適切なため、LEDチップへのはんだの塗布量が少ないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、はんだが剥がれて、前部霧灯が暗くなり、最悪の場合、点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントフォグランプのLEDソケットを良品と交換する。		
不具合件数	152件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	4BA-M900S	「トール」	M900S-0073531～M900S-0083177 令和2年8月27日～令和3年2月25日	3,242	フロントLEDフォグランプ装着車
	5BA-M900S		M900S-0073545～M900S-0083176 令和2年8月27日～令和3年2月26日	3,573	
	5BA-M910S		M910S-0014852～M910S-0016524 令和2年8月27日～令和3年2月26日	1,113	
スバル	5BA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0008679～M900F-0009300 令和2年9月14日～令和3年2月25日	622	
	5BA-M910F		M910F-0003193～M910F-0003467 令和2年9月14日～令和3年2月25日	275	
トヨタ	4BA-M900A	「ルーミー」	M900A-0484111～M900A-0542442 令和2年9月1日～令和3年2月25日	15,221	
	5BA-M900A		M900A-0483870～M900A-0542443 令和2年9月1日～令和3年2月25日	24,974	
	5BA-M910A		M910A-0092848～M910A-0101746 令和2年9月1日～令和3年2月26日	6,461	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年8月27日～令和3年2月26日	(計 55,481 台)	