


# 改善箇所説明図

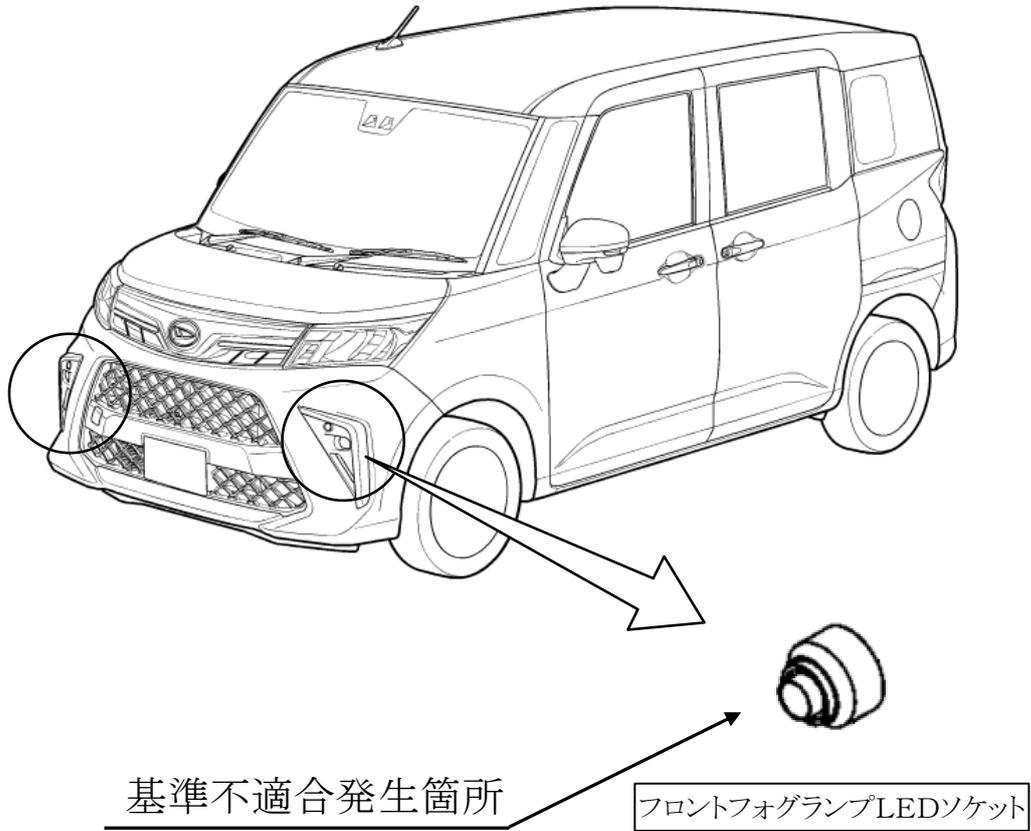

注:  は交換する部品を示す。

前部霧灯(フロントLEDフォグランプ)において、工程の管理が不適切なため、LEDチップへのはんだの塗布量が少ないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、はんだが剥がれて、前部霧灯が暗くなり、最悪の場合、点灯しなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、フロントフォグランプLEDソケットを良品と交換する。

## 識別

運転者席側シート下の車台番号打刻1桁目の下側に黄色ペイントを塗布する。