


改善箇所説明図

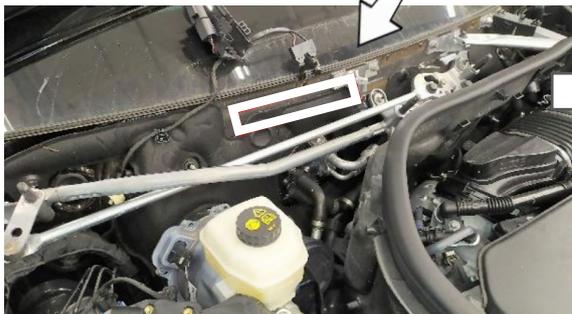

写真は左ハンドル仕様車



不具合発生箇所

フロントウォール

注: は、シーリングを追加する部位を示す。

フロントウォールにおいて、雨水の排水設計が不適切なため、多量の雨水等が流れると車室内に水が浸入することがある。そのため、床下の電気配線が腐食による断線や、短絡を引き起こすことで原動機の始動不良等の電気的な不具合が発生し、最悪の場合、プレセーフシステムの機能が損なわれて衝突時に乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、シーリングを追加する。また、床下を点検し水分が浸入している場合は、影響を受けている部品を新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する