


改善箇所説明図

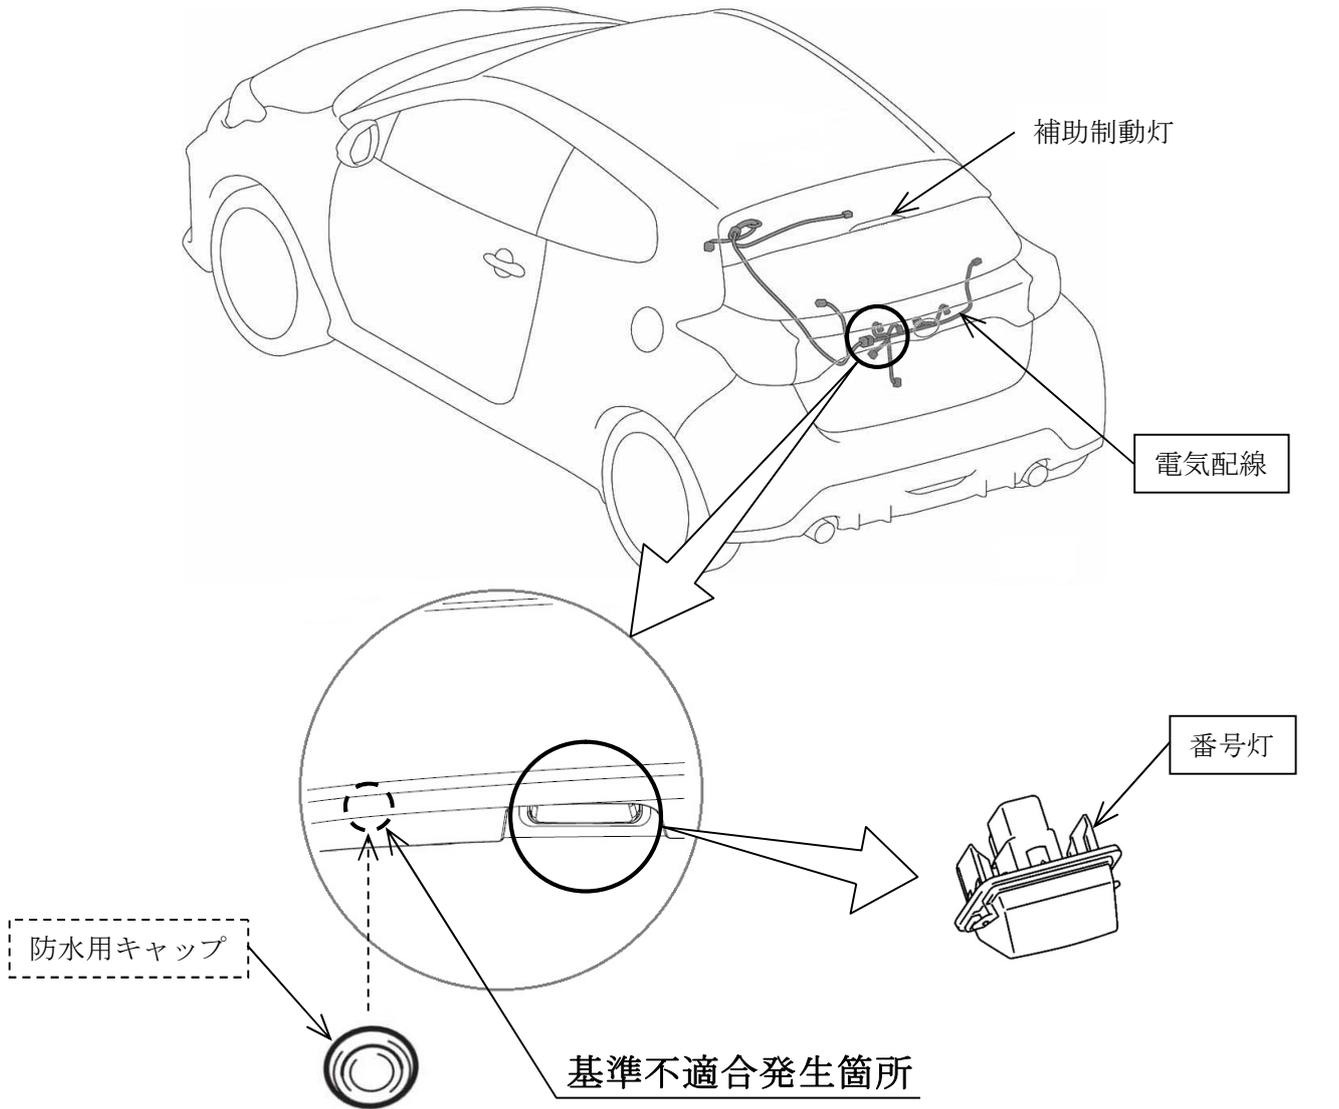

注： は交換部品を示す。
 は追加部品を示す。

バックドアの防水用キャップにおいて、作業指示が不適切なため、当該キャップが組付けられておらず、高圧洗車等により電気配線が被水することがある。そのため、そのまま使用を続けると、コネクタ端子に錆が発生して導通不良となり、番号灯、補助制動灯およびドアロック等が機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、防水用キャップを追加するとともに、番号灯および電気配線を新品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の右側に黄色ペイントを塗布する。