


改善箇所説明図

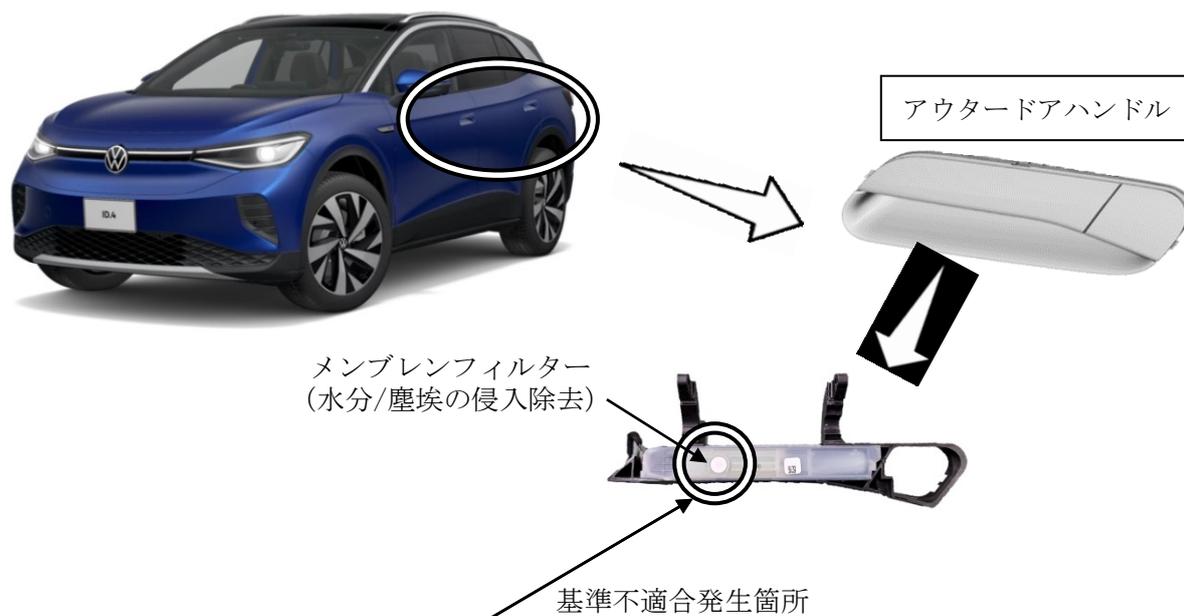

注： は、点検の結果、交換する部品を示す。

乗降口のドアにおいて、アウトードアハンドルの製造管理が不適切なため、メンブレンフィルターが正しく取り付けられていないものがある。そのため、湿気が電子回路に浸透し、時速15 km/h未満で車両に強い横方向の力が加かった場合、意図せずドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、全てのアウトードアハンドルのメンブレンフィルターの装着状態を点検し、正しく取り付けられていない場合は、該当するアウトードアハンドルを交換する。また、ドアコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「外-3639、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、ラゲージルームフロアに貼付する。