

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 5年 7月 14日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|--------------|
| リコール届出番号 | 5350 | リコール開始日 | 令和 5年 7月 14日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（ブローバイホース） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 発電用エンジンのブローバイガスを吸気管に導くブローバイホースにおいて、開発時の評価が不十分なため、ホース表面の劣化を防止するプロテクタの寸法が不足している。このため、使用過程においてプロテクタで覆われていない部位のホース表面に亀裂が発生し、最悪の場合、エンジンが始動せず、走行中にモーターが停止し、走行できなくなるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該ブローバイホースを対策品（プロテクタ延長品）と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 53件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------------|------------------------|--------|--|---------------|----------|
| ニッサン | DAA-HE12 | 「ノート」 | HE12-000043 ～ HE12-422955 平成28年8月25日 ～ 令和2年10月6日 | 289,827 | e-POWER車 |
| | DAA-SNE12 | | SNE12-000043 ～ SNE12-035449 平成30年6月11日 ～ 令和2年10月5日 | 25,085 | |
| | DAA-HC27 6AA-HC27 | 「セレナ」 | HC27-000004 ～ HC27-026454 平成30年1月30日 ～ 令和2年12月9日 | 15,192 | |
| | DAA-HFC27 6AA-HFC27 | | HFC27-000019 ～ HFC27-103926 平成29年12月27日 ～ 令和3年4月13日 | 87,731 | |
| ニッサンM T | 6AA-P15 | 「キックス」 | P15-000068 ～ P15-067927 令和2年5月18日 ～ 令和4年3月23日 | 66,190 | |
| | (計7型式) | (計3車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成28年8月25日 ～ 令和4年3月23日 | (計 484,025 台) | |