


## 改善箇所説明図

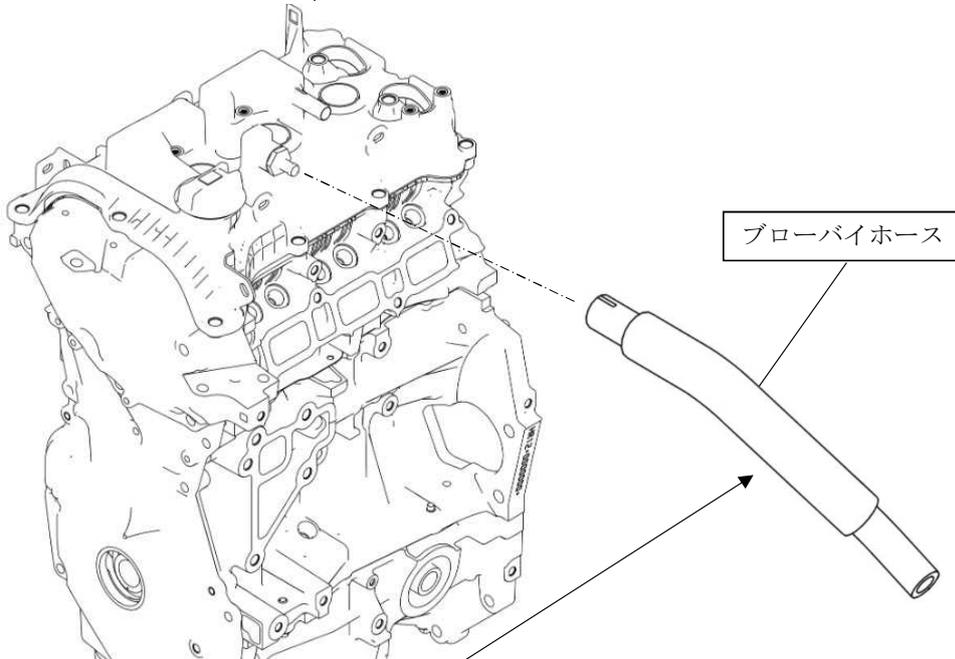

### 基準不適合発生箇所

発電用エンジンのブローバイガスを吸気管に導くブローバイホースにおいて、開発時の評価が不十分なため、ホース表面の劣化を防止するプロテクタの寸法が不足している。  
このため、使用過程においてプロテクタで覆われていない部位のホース表面に亀裂が発生し、最悪の場合、エンジンが始動せず、走行中にモーターが停止し、走行できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ブローバイホースを対策品（プロテクタ延長品）と交換する。

識別：黄色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。